


取 扱 説 明 書

パルスコントロールサーボドライバ G P P R シリーズ

GPPR-4 GPPR-6 GPPR-8 GPPR-12 GPPR-16
GPPR-24L GPPR-40L

このたび、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、パルスコントロールドライバG P P R シリーズの仕様、機能、接続方法、使用方法などが記述しております。本製品の標準適合は、弊社製B R X レゾルバ仕様のモータです。本ドライバを最適な状態でご利用いただくために、本取扱説明書をご使用の前に必ずお読み下さい。

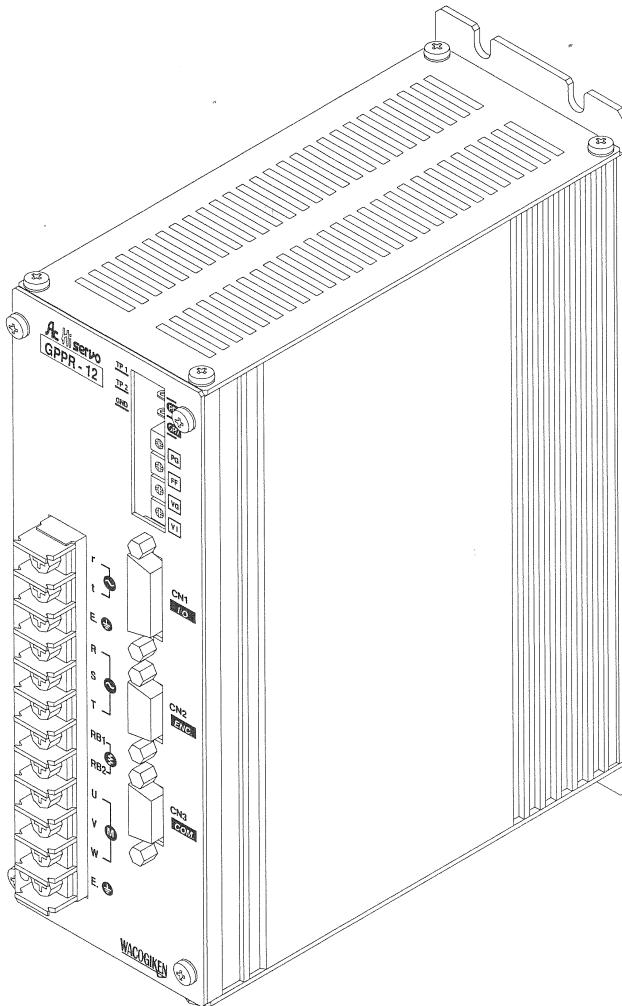

User's Manual

Pulse Control Servo Driver GPPR Series

修正記録

- 第1版 2001年1月(暫定版1.0)
暫定初版
- 第2版 2003年9月(暫定版1.1)
第二版(住所変更など)
- 第3版 2009年3月(暫定版1.2)
(住所表記 電圧入力など)

GPPRドライバ ユーザーズマニュアル

§ 0 サーボを安全にお使いいただくために

§ 1 G P P R 取扱説明書

第3版	2009年 3月	(暫定版1.2)
第2版	2003年 9月	(暫定版1.1)
第1版	2001年 1月	(暫定版1.0)

サーボを安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください

取扱い、注意点について記述しています。

ご使用前に本書を一読され、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本書は、ご使用になるお客様のお手元にとどくようご配慮をお願いいたします。

また、必ず保管してください。

 
安全上のご注意

据付、運転、保守・点検の前に必ず本書と取扱説明書および付属書類をすべて熟読し、正しくご使用下さい。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分しております。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。



なお、
に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いざれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本書では必要に応じ下記の図記号を用いています。

図記号	図記号の意味
	一般的な禁止の通告
	分解禁止
	強制（必ずすること）
	必ずアース端子を接地してください

図記号	図記号の意味
	接触禁止
	発火注意
	感電注意
	破裂注意

【運搬・据付けについて】



注意

	サーボコントローラ・サーボドライバ・サーボモータは精密機器なので、落下させたり、強い衝撲をあたえないようにしてください。
	製品の過積載は荷崩れの原因となりますのでご注意ください。
	製品の上にのったり、重いものを載せたりしないでください。 けが、製品破壊の恐れがあります。
	サーボモータ運搬時には、モータケーブルやモータ軸を持たないでください。 故障、けがの恐れがあります。
	取付方法は必ずお守りください。機器の放熱は規定に従い行ってください。 火災、故障の恐れがあります。 (詳細は、取扱説明書を参照ください。)
	排気口をふさいだり、異物が入らないようにしてください。 火災の恐れがあります。
	サーボコントローラ、サーボドライバと制御盤内面またはその他の機器との間隔は規定の距離を明けてください。故障の恐れがあります。 (詳細は、取扱説明書を参照ください。)
	外付け回生抵抗器を使用する場合は、異常信号で電源を遮断してください。回生トランジスタの故障などにより、回生抵抗器が異常加熱し火災の恐れがあります。
	腐食性ガス、油沫、塵埃、水蒸気、金属粉等のある場所への据付けはしないでください。故障の恐れがあります。
	質の悪い電源への接続(変動±10%以上、パルスノイズ1KV以上)はしないでください。故障の恐れがあります。
	振動の激しい場所や密閉された場所への据付けはしないでください。 故障の恐れがあります。
	周囲温度；サーボコントローラ、サーボドライバ：0°C～45°C (製品によって0°C～50°Cのものがあります。取扱説明書参照) サーボモータ：0°C～40°C
	周囲湿度；サーボコントローラ、サーボドライバ、サーボモータ 85%RH以下(結露のないこと)

⚠ 注意

	サーボモータは確実に機械へ固定してください。固定が不十分だと運転時に外れることがあります。けが、故障の恐れがあります。
	運転中、サーボモータの回転部には絶対触れないよう、軸にはカバーなどを設けてください。けがの恐れがあります。
	サーボモータの軸端へカップリング結合するときに、ハンマーでたたくなどの衝撃をあたえないでください。検出器やベアリングの故障の恐れがあります。
	サーボモータ軸へ許容荷重以上の荷重を与えないでください。ベアリングの破損、軸折損の恐れがあります。
	サーボモータの軸や本体の加工は絶対にしないでください。 故障の恐れがあります。

【配線について】

⚠ 危険

	配線作業や点検は専門の技術者が行ってください。配線は正しく確実に行ってください。サーボモータの暴走や感電の恐れがあります。
	配線材は規定の容量のものをご使用ください。 発熱により火災の恐れがあります。
	サーボドライバのアース端子（E又はFG端子）は必ず接地してください。 感電の恐れがあります。
	ノイズ耐量の向上、放射ノイズの低減を図るためにも必ず接地してください。接地の方法は、第3種接地（100Ω以下、φ1.6mm以上）を推奨します。
	ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。感電の恐れがあります。
	端子接続を間違えないでください。また、決められた電圧以外は印加しないでください。破裂・破損などの恐れがあります。
	サーボドライバが故障した場合は、サーボドライバの電源側で電源を遮断してください。大電流が流れ続けると火災の恐れがあります。

【操作・運転について】

!**危険**

	通電中および運転中は、本体カバーを開けないでください。 感電の恐れがあります。
	本体カバーをはずしての運転は行わないでください。高電圧の端子および充電部が露出していますので感電の恐れがあります。
	電源OFF時でも配線作業、定期点検以外では、本体カバーをはずさないでください。ドライバ内部は充電されており、感電の恐れがあります。

!**注意**

	運転前に各設定値の確認調整を行ってください。 機械によっては予期しない動きとなる場合があります。
	極端な調整変更は動作が不安定になりますので決して行わないでください。又、点検（モニタ）端子をショートさせないよう注意してください。けがの恐れがあります。（詳細は、取扱説明書を参照ください。）
	即時に運転停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設定してください。
	試運転はモータを固定し、機械系と切り放した状態で動作確認してから、機械に取り付けてください。機械の損傷及びけがの恐れがあります。
	アラーム発生時は原因を取り除き、安全を確保してからアラームリセット後、再運転してください。（詳細は、取扱説明書を参照ください。） けがの恐れがあります。
	サーボモータとサーボドライバは指定された組み合わせでご使用ください。 破損の恐れがあります。
	保持ブレーキは、機械の安全を確保するための停止装置ではありません。機械側に安全を確保するための停止装置を設置してください。 けがの恐れがあります。
	瞬停復電後、突然再始動する可能性がありますので、十分注意が必要です。 (再始動しても人に対する安全性を確保するよう機械設定を行ってください。) けがの恐れがあります。
	ノイズフィルタなどにより電磁障害の影響を小さくしてください。サーボドライバの近くで使用される電子機器に電磁障害を与える恐れがあります。
	サーボドライバの放熱器や外付け回生抵抗器、サーボモータのフレーム等は高温になることがありますので不用意にふれないでください。 やけどの恐れがあります。

【保守・点検・部品について】



危険

	点検は入力電源を遮断（O F F）し、3分以上経過してから行ってください。 感電の恐れがあります。
	通電状態での点検は行わないでください。 感電の恐れがあります。



禁止

	モータのセンサー部はメガーテストおよび耐圧試験を行わないでください。 制御回路を破損させます。
	分解、改造、修理は絶対にしないでください。 無断で行った修理により生じた事故については、一切責任を負いません。



注意

	電源ラインのコンデンサは、劣化により容量低下します。故障による二次災害を防止するため、5年程度で交換されることを推奨します。 その際は弊社営業までご連絡ください。
--	--

【廃棄について】



注意

	一般産業廃棄物として処理してください。
--	---------------------

【その他】



注意

	当製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ、静電気や部品、端子配線等の万一の異常により設定外の動作をすることがありますので、貴社機械やその周辺の安全性には十分なご配慮をお願いします。 けがの恐れがあります。
--	---

【保証について】

無償保証期間とその保証範囲

1. 無償保証期間

適正な使用範囲に於いて、貴社または貴社顧客殿での使用開始から12ヶ月未満、または当社出荷後18ヶ月未満のうちいづれか短い方を採用します。

2. 保証の範囲

下記4項目は有償、これ以外は無償の扱いといたします。これらにのらない場合は双方の協議によることと致します。

- 1) 貴社および貴社顧客殿などに於いて、不適切な保管や取扱い、不注意過失及び貴社側の設計に起因する故障の場合。
- 2) 当社の了解なく、貴社側で当社の製品に改造・分解等の手をかけたことに起因する故障の場合。
- 3) 当社製品の仕様範囲外で使用したことに起因する故障の場合。
- 4) その他に、貴社が当社の責任外と認める故障の場合。

なお原則として、修理の対応は日本国内のみとします。保証期間外並びに海外の修理については、その費用、送料は貴社負担とさせていただきます。

また、当社製品以外への損傷、その他の処置に対する補償は対象外とさせていただきます。

§ 1 G P P R 取扱説明書

目 次

G P P R 取扱説明書

1 ご使用の前に（使用上の注意事項）	1
2 仕様	3
3 外形寸法	4
3.1 GPPR-4～16	4
3.2 GPPR-24L～40L	5
4 各部の名称	6
4.1 GPPR-4～16	6
4.2 GPPR-24L～40L	7
5 接続上の注意事項	8
5.1 電源入力	8
5.2 モータ出力	9
5.3 回生エネルギー吸収能力	9
5.4 ダイナミックブレーキ能力	10
6 外部接続	11
6.1 接続例	11
6.1.1 制御入出力コネクタの接続	11
6.1.2 制御入出力コネクタの接続（「PC-XII シリーズ」と接続する場合）	12
6.1.3 電源／モータとの接続	13
6.1.3.1 GPPR-4～16	13
6.1.3.2 GPPR-24L～40L	14
6.2 入出力一覧表	15
6.2.1 CN1 制御入出力コネクタ	15
6.2.2 CN2 レゾルバコネクタ	16
6.2.3 CN3 通信コネクタ	16
6.2.4 TB1 端子台	17
6.2.4.1 GPPR-4～16	17
6.2.4.2 GPPR-24L～40L	17
6.3 制御入出力コネクタ（CN1）の詳細	18
6.3.1 指令パルス入力	18
6.3.2 サーボON入力	19
6.3.3 アラームリセット入力	19
6.3.4 偏差カウンタクリア入力	19
6.3.5 正転ジョグ／逆転ジョグ入力	19
6.3.6 原点復帰入力	20
6.3.7 原点リミット入力	20
6.3.8 正転停止／逆転停止入力	20
6.3.9 入力コモン	20
6.3.10 位置決め完了出力	20

6.3.11	ブレーキ制御出力	21
6.3.12	アラーム出力	21
6.3.13	出力コモン	21
6.3.14	エンコーダ信号出力	22
6.3.15	信号コモン	22
6.3.16	接地	22
6.4	レゾルバコネクタ (CN2) の詳細	23
6.5	通信コネクタ (CN3) の詳細	23
6.6	端子台 (TB1) の詳細	24
6.6.1	制御電源入力	24
6.6.2	主電源入力	24
6.6.3	モータ出力	24
6.6.4	接地	24
6.6.5	外付け回生抵抗	24
7	パラメータ	25
7.1	システムパラメータの詳細	25
7.1.1	指令極性	25
7.1.2	メカロック判定	25
7.1.3	パルス入力形式	25
7.1.4	電子ギヤ係数A	26
7.1.5	電子ギヤ係数B	26
7.1.6	位置決め完了範囲	27
7.1.7	許容位置偏差	27
7.1.8	速度制限	27
7.1.9	トルク制限	27
7.1.10	ジョグ速度	27
7.1.11	ジョグ加減速度	27
7.1.12	原点復帰方向	28
7.1.13	原点復帰第一速度	28
7.1.14	原点復帰第二速度	28
7.1.15	原点復帰加減速度	28
7.1.16	点検端子1出力選択	28
7.1.17	点検端子2出力選択	28
7.1.18	点検端子1出力係数	28
7.1.19	点検端子2出力係数	28
7.2	サーボパラメータの詳細	31
7.2.1	位置ループゲイン	31
7.2.2	位置ループフィードフォワードゲイン	31
7.2.3	速度ループゲイン	31

7.2.4 速度ループ積分補償ゲイン	29
7.2.5 ゲインボリューム	29
7.3 出荷時の設定	30
8 表示内容	31
8.1 LED表示	31
8.1.1 RDY	31
8.1.2 SRV	31
8.2 通信による状態表示	31
8.2.1 指令パルス	31
8.2.2 帰還パルス	31
8.2.3 偏差パルス	31
8.2.4 速度	31
8.2.5 トルク	31
8.2.6 負荷率	31
8.2.7 アラーム	31
9 点検端子	32
9.1 帰還速度	32
9.2 発生トルク	32
9.3 位置偏差	32
9.4 負荷率	32
10 試運転・調整	33
10.1 試運転	33
10.2 調整	34
11 手動運転	35
11.1 ジョグ運転	35
11.2 原点復帰	36
12 通信機能	37
12.1 起動方法	37
12.2 メニュー画面の使用方法	38
12.3 パラメータの変更方法	38
12.4 状態・アラーム	39
12.5 入出力状態、出力テスト	40
12.6 パラメータの保存	41
12.7 パラメータの読み出し	41
12.8 コマンド書式	42
13 保護機能	43
13.1 保護機能の内容	43
13.1.1 パワーTrサーマル	43

13.1.2	回生抵抗サーマル	43
13.1.3	ソフトチャージ未完了	43
13.1.4	過電流	43
13.1.5	過電圧	43
13.1.6	電圧低下	43
13.1.7	位置偏差異常	43
13.1.8	メカロック	43
13.1.9	過速度	44
13.1.10	過負荷	44
13.1.11	ユーザメモリ異常	44
13.1.12	メーカメモリ異常	44
13.1.13	C P U異常	44
13.2	トラブルと対策	45
13.2.1	対策フロー	46
14	オプション	47
14.1	モータケーブル	47
14.2	レギュルバケーブル	47
14.3	通信ケーブル	48
14.4	通信ソフト（P C - 9 8、I B M互換機兼用）	48
14.5	予備コネクタ	48
14.6	外付け回生抵抗器	49
14.7	ノイズフィルタボード	49
15	最後に	50
16	索引	51

1 ご使用の前に（使用上の注意事項）

本機を取り扱う際に、ご留意いただきたい一般的な注意事項を以下に示します。

ご利用の前に、必ずお読み下さい。

- 1) 本製品には以下の物が付属品としてついています。使用する前に確認してください。

- 取扱説明書（現在お読みになっているものです）
- 制御入出力（CN1）用コネクタ、コネクタカバー

本シリーズの関連パーツとして、モータ用ケーブル、レゾルバ用ケーブル、外付け回生抵抗器などのオプションパーツを用意しておりますので、必要に応じて選定していただき、本製品とは別途に、関連パーツもご購入ください。

- 2) 本製品は弊社製 AC サーボモータと標準適合いたします。

推奨モータ以外のモータとの組み合わせによって発生したトラブルに関しましては、一切の責任を持ちませんので、ご注意ください。

推奨モータ以外のモータを駆動したい場合は、前もって弊社営業担当にご相談ください。

- 3) 使用環境により漏電の心配がある場合は、絶縁トランスまたは漏電ブレーカのご使用をお奨めします。

電源はトランスレスとなっているため、電源ラインとモータラインは絶縁されていません。ご注意ください。

- 4) 感電防止のため、本機の接地端子 E(PE) は必ずアースに落としてください。また、モータの接地端子 E も同様にアースに落としてください。

- 5) 制御電源入力端子 r, t (L1C, L2C) と主電源入力端子 R, S, T (L1, L2, L3) 以外には、電源接続を絶対にしないでください。また、制御電源を接続せずに主電源だけを投入するとドライバが破損する恐れがあるので絶対に行わないでください。

- 6) 運転時に、モータケーブルをメカにはさんだり、不完全な配線で、断線や接地点に落さないよう注意してください。ドライバが破損する恐れがあります。

- 7) モータの回転方向は、弊社ではモータ軸を見て反時計方向（CCW）を正回転と取り決めています。この取り決めにしたがって本書は記述されています。

- 8) 電源・モータケーブルは、外部にノイズの影響を与えないように、信号線、制御系の電源ラインとは別系統で配線してください。

- 9) メガーテストに関して

本製品のメガーテストは、内部制御回路の破壊につながる恐れがあるので、絶対に行わないでください。

- 10) 本製品は、組み合わされるモータ／センサーに合わせた定数を内部に持っています。このため、内部データと異なるモータ／センサーの運転を行いますとモータやドライバが破損する恐れがあります。

次のコードが一致していることを確かめてからご使用ください。

- モータ銘版の M•CODE, S•CODE
- ドライバ銘版の M•CODE, S•CODE

- 11) 保存条件 -15[°C] ~ 80[°C]、湿度 90[%]Rh 以下（※ホコリがかぶらず結露、凍結がないこと）

- 12) 次のような環境での使用は避けてください。

- ドライバ～モータ間のケーブル長が 20[m] を越える距離
- 50[°C] 以上、0[°C] 以下、相対湿度 90[%]Rh 以上の雰囲気
- 振動の激しい場所や密閉された場所
- 腐食性ガス、油沫、塵埃、金属粉等の多い場所
- 質の悪い電源への接続（変動 +10, -15[%] 以上、パルスノイズ 1,000[V] 以上）



正回転 — CCW

13) 放熱によりドライバの能力が大きく変わりますので、次のような点にご留意ください。

○下図のように文字が正面に見えるよう、必ず垂直に取付けてください。

上下逆さまや横に水平に取付けたりしますと、ドライバが局部的に過熱する可能性があり、トラブルを起こす恐れがあります。必ず、下図のような標準の取付け方向としてください。

○熱干渉を避けるため、他の機器や壁とは、下図に示す間隔を開けてください。

○2台以上設置する場合は、以下のように配慮してください。

横に配置する場合


下図のように配置してください。

上下に配置する場合

下のドライバの発熱が上のドライバに直接当たらないように間に仕切板を入れ、本体と仕切板とは 100[mm] 以上あけてください。

○熱がこもらない場所に設置し、ファンにより強制通風すると効果的です。

(注) ただし、ファンによる強制通風が行われる場合は、設置間隔を 20[mm] 以下としても結構です。

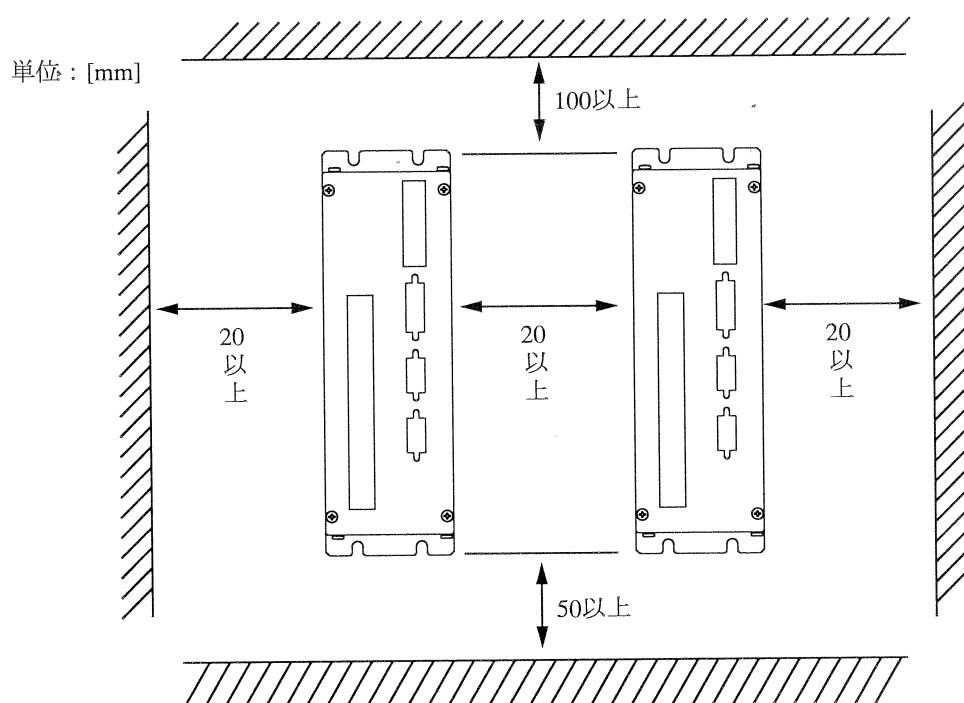

2 仕様

ドライバ形式	GPPR-4	GPPR-6	GPPR-8	GPPR-12	GPPR-16	GPPR-24L	GPPR-40L
最大ピーク電流[A]	4.0	6.0	8.0	12.0	16.0	24.0	40.0
連続定格電流[Arms]	0.6	1.0	1.5	2.4	3.8	5.8	8.4
重量 [Kg]		1.2			1.8	3.0	3.6
使用電源 制御電源	単相 100[V]または 200[V] (85[V]~264[V])				単相 200[V] (170[V] ~ 264[V])		
主電源	単相 85[V]~264[V] ※ 3相200[V] (170[V]~264[V])				3 相 200[V] (170[V] ~ 264[V])		
指令パルス入力	指令入力として、外部からの高速パルス入力を装備 入力形式は 2 パルス、1 パルス、2 相（4 過倍、2 過倍）の選択が可能 最大パルス周波数：500Kpps（2 パルス、1 パルス方式、ラインドライブ時） 200Kpps（2 相パルス方式、ラインドライブ時）						
制御入出力	入力：サーボON、アラームリセット、正転停止、逆転停止、偏差カウンタクリア 正転ジョグ、逆転ジョグ、原点復帰、原点リミット 出力：位置決め完了、ブレーキ制御、アラーム						
位置センサ	B R X型ブラシレス・レゾルバ						
エンコーダ出力	疑似エンコーダ信号 A, B, Z を出力。出力形式はラインドライブ						
モニタ出力	アナログ電圧で運転状態モニタ可能。1ch：速度モニタ、2ch：モータトルク (パラメータにより偏差、速度、トルク、負荷率を選択可能)						
L E D 表示	READY,SERVO/ALARM の 2 点表示。						
ゲイン設定	位置アンプ：ループゲイン、フィードフォワードをボリュームで設定 速度アンプ：ループゲイン、積分補償ゲインをボリュームで設定。 (ゲインの値はパラメータで固定可能)						
制限機能	速度制限（モータの最大回転数）、トルク制限（定格の約 300[%]）						
保持ブレーキ操作	ブレーキ制御出力を用いることにより、サーボと保持ブレーキを同期させることができます。						
保護機能	過負荷、過電流、過熱、回生異常、CPU 異常、許容偏差オーバ、メカロック判定、メモリ異常など						
その他の機能	突入電流軽減回路、回生エネルギー吸収回路内蔵						

※GPPR4、GPPR6、GPPR8の主電源を単相電源で利用する場合、組み合わせるモータによって3相200[V]駆動時と特性が異なる場合があります。

単相運転で、モータスペック最大特性を発揮させる場合、以下の容量の制限があります。

単相100[V]時 : 60[W](BNR II 006(B)C)まで


単相200[V]時 : 120[W](BNR II 012(B)C)まで

3 外形寸法

3.1 GPPR-4 ~ 16

単位： [mm]


() 内寸法は GPPR-12,16 に適用します。

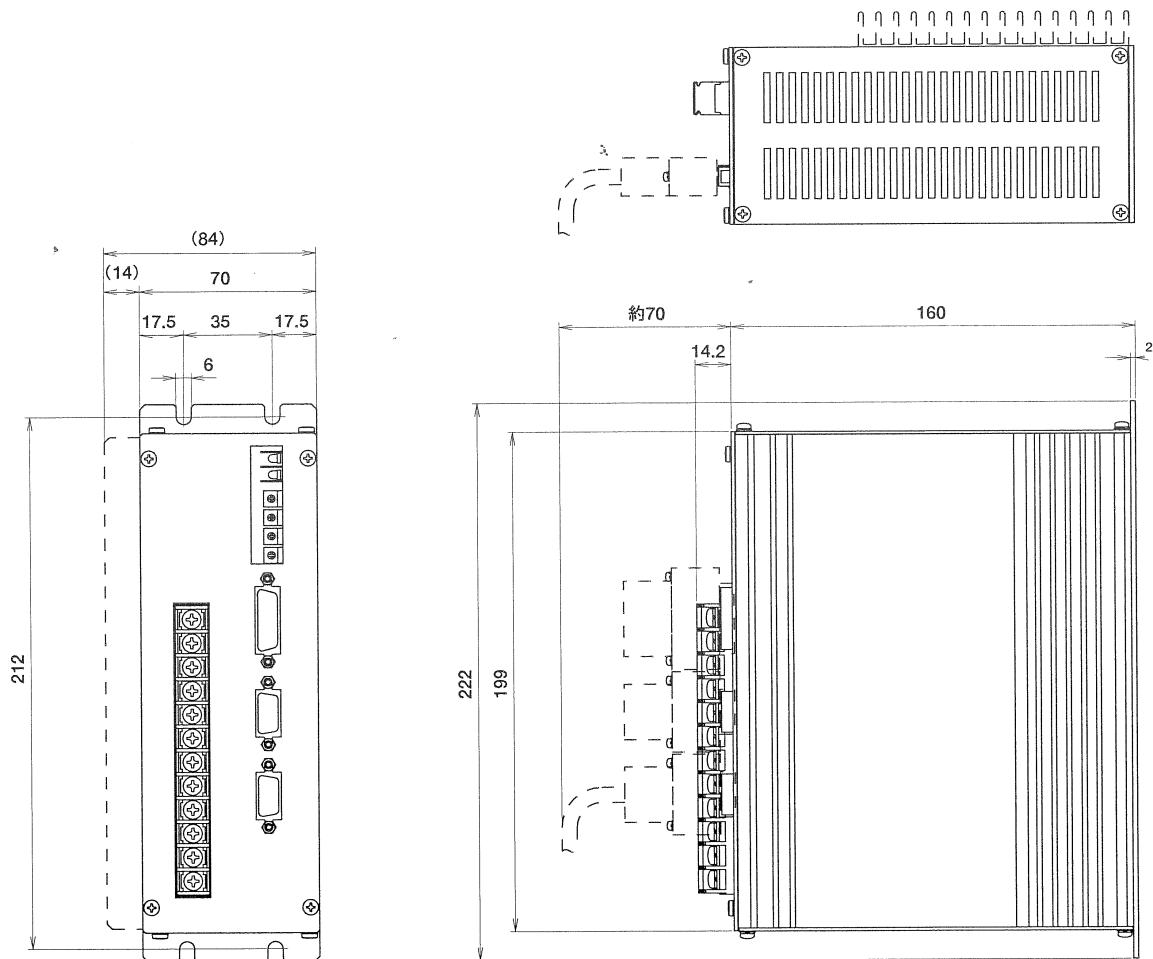

3.2 GPPR-24L ~ 40L


単位： [mm]


() 内寸法は GPPR-40L に適用します。

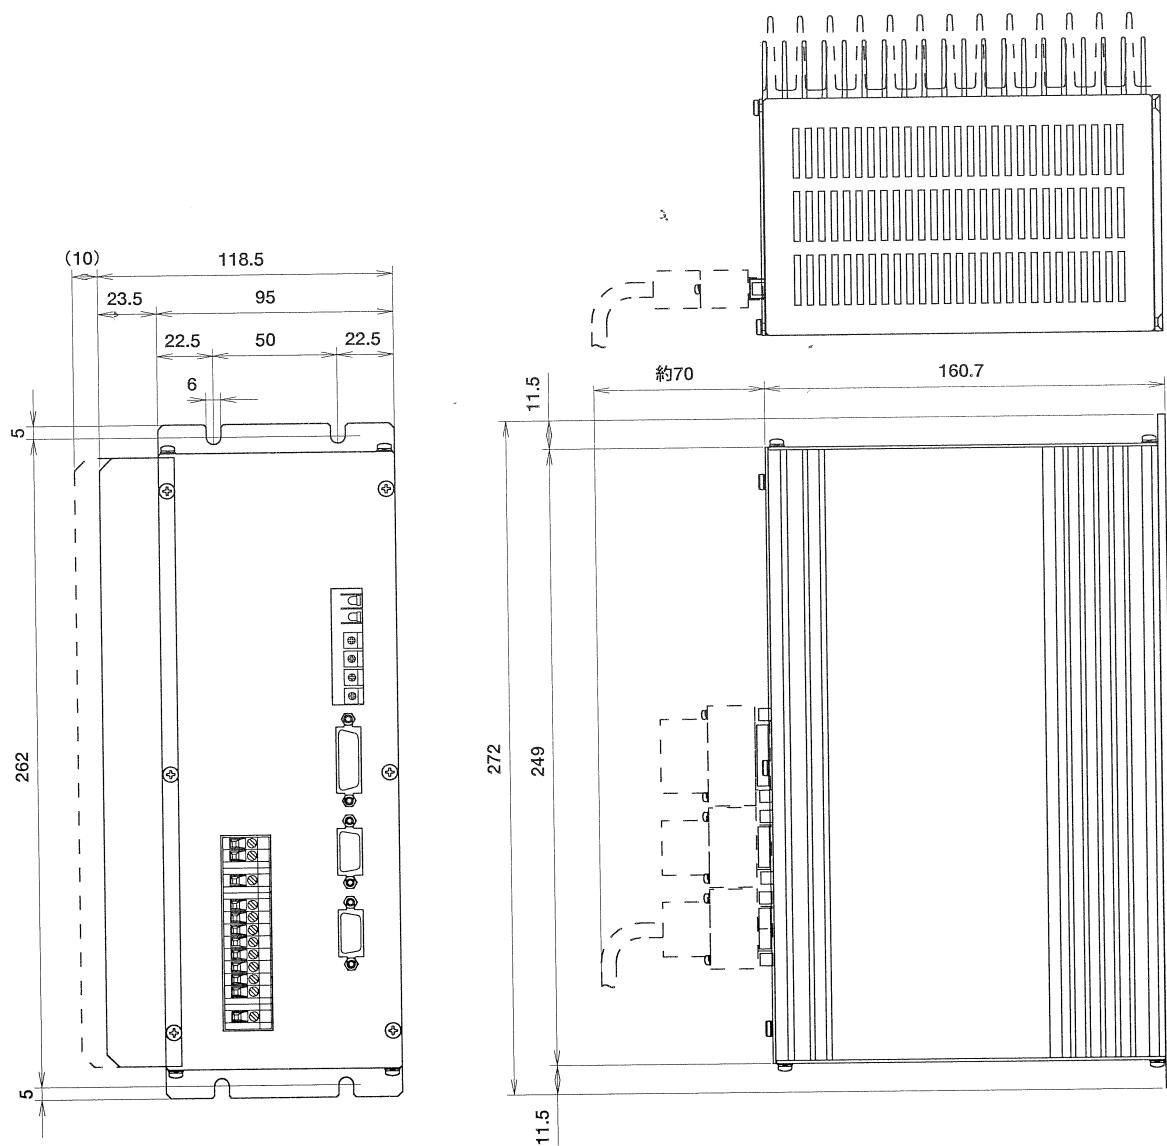

4 各部の名称

4.1 GPPR-4 ~ 16

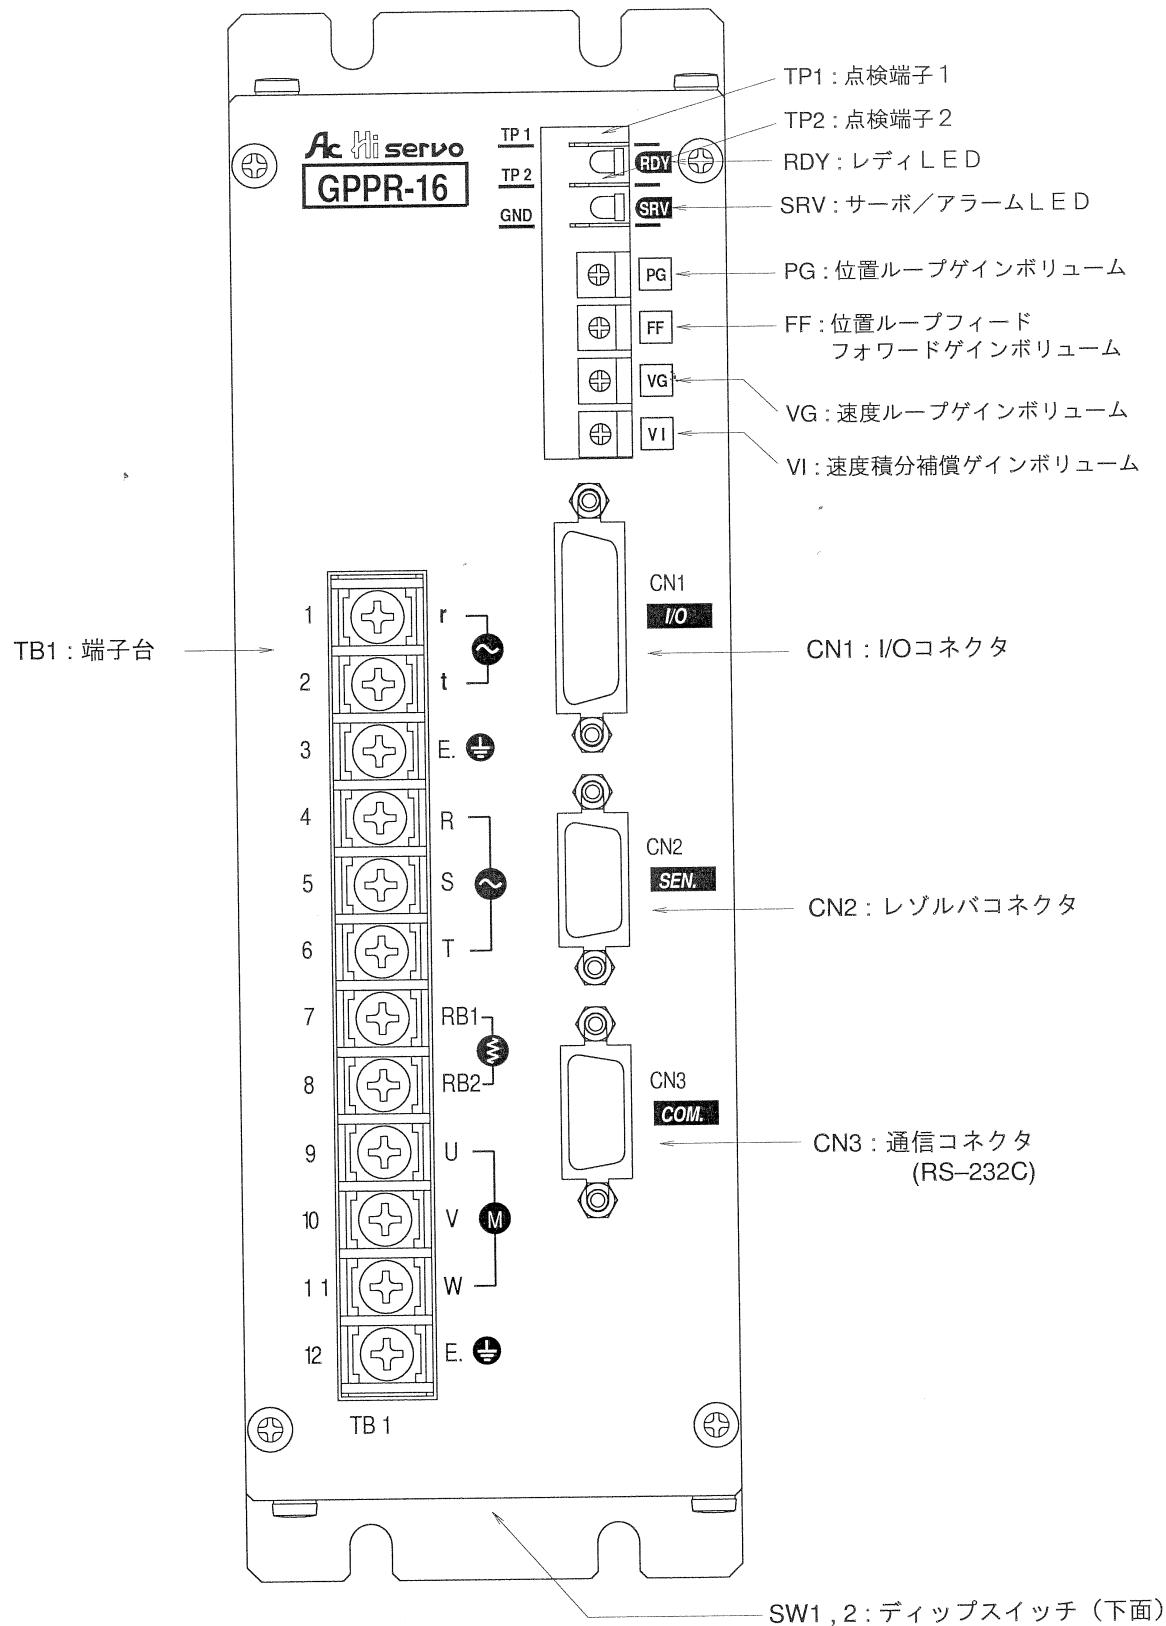

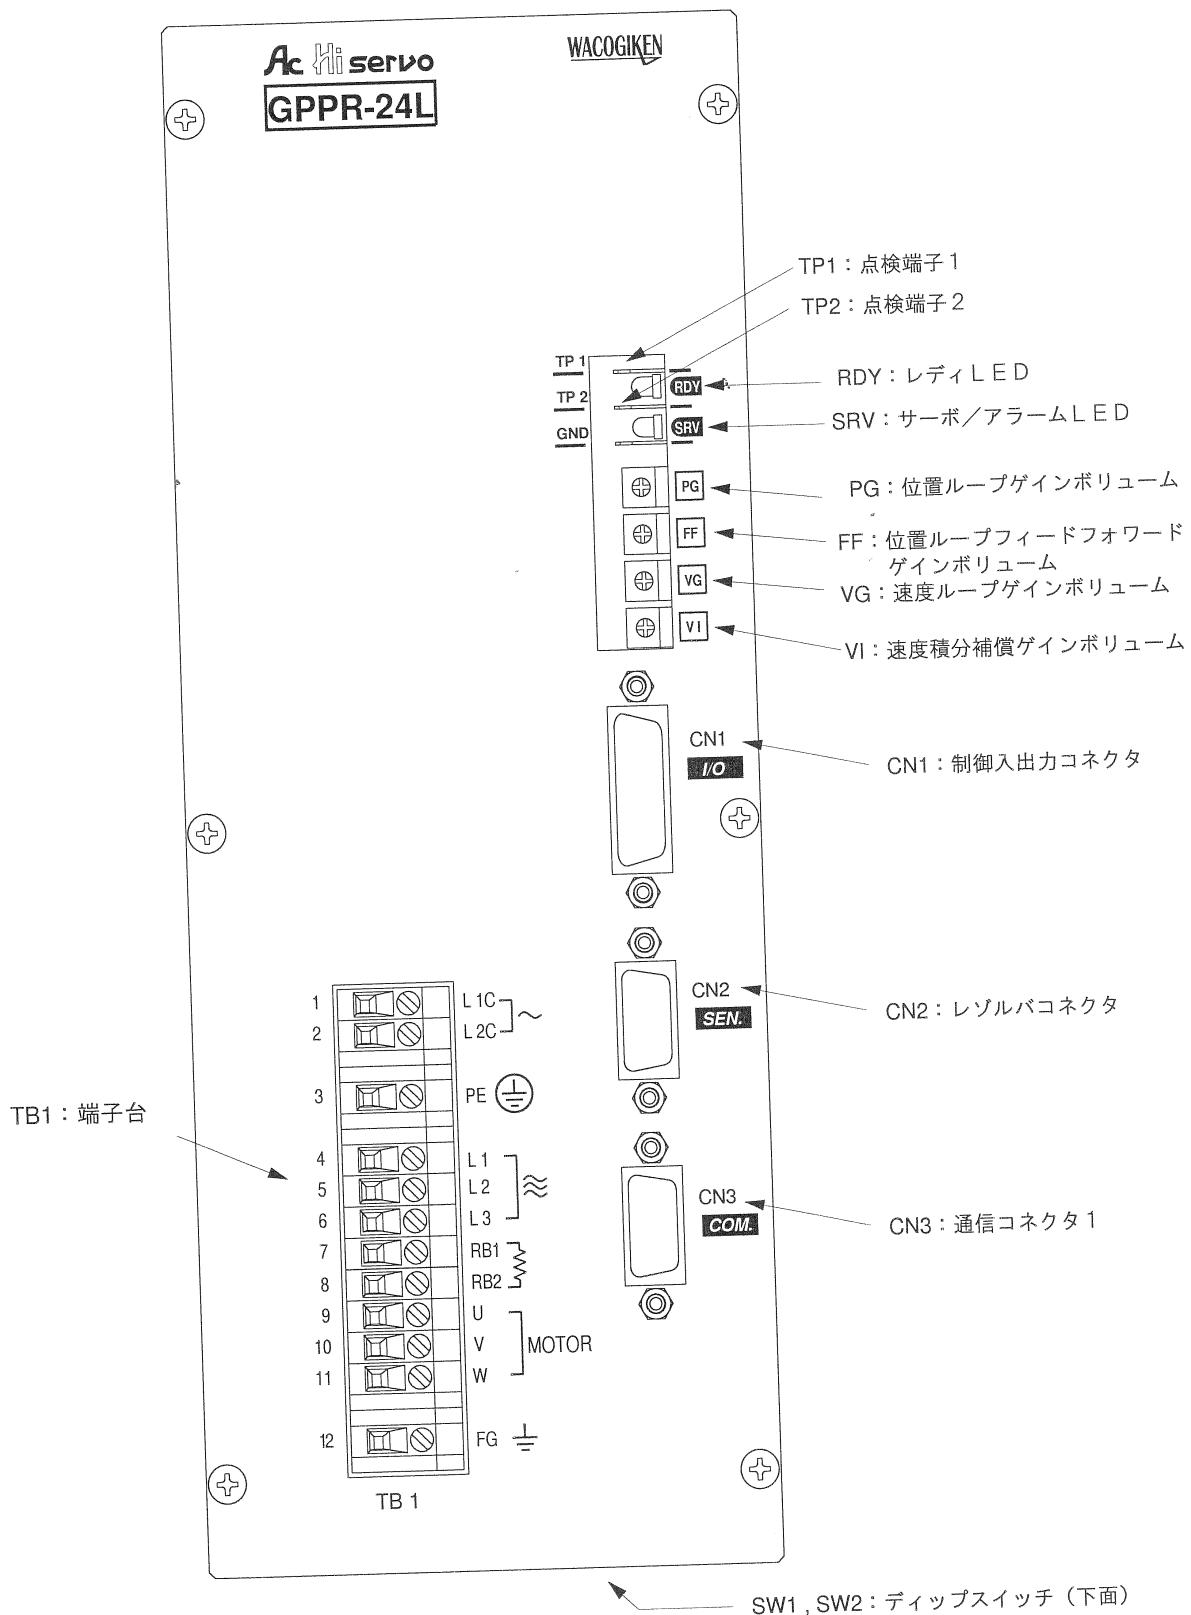

5 接続上の注意事項

接続回路については次の6項「外部接続について」を参照してください。

5.1 電源入力

本ドライバの主電源と制御電源は入力が別々で、制御電源は単相200[V]級、主電源には3相200[V]級を使用します。許容電圧変動範囲は、170[V]～264[V]です。

GPPR4、GPPR6、GPPR8の電源入力は、制御電源 単相100[V]級または、200[V]級(電圧範囲85[V]～264[V])、主電源 単相100[V]級または、200[V]級(電圧範囲85[V]～264[V])、3相200[V]級(170[V]～264[V])の入力が可能です。

但し、主電源を単相電源で利用する場合、組み合わせるモータによって3相200[V]駆動時と特性が異なる場合があります。


単相運転で、モータスペック最大特性を発揮させる場合、以下の容量の制限があります。

単相100[V]時 : 60[W](BNR II 006(B)C)まで

単相200[V]時 : 120[W](BNR II 012(B)C)まで


○電源についての注意

- 1) 漏電ブレーカを設置する場合はドライバの設置されているユニットの入り口にひとつとしてください。ドライバの主電源と制御電源それぞれに別の漏電ブレーカを設置した場合ブレーカが誤動作することがあります。

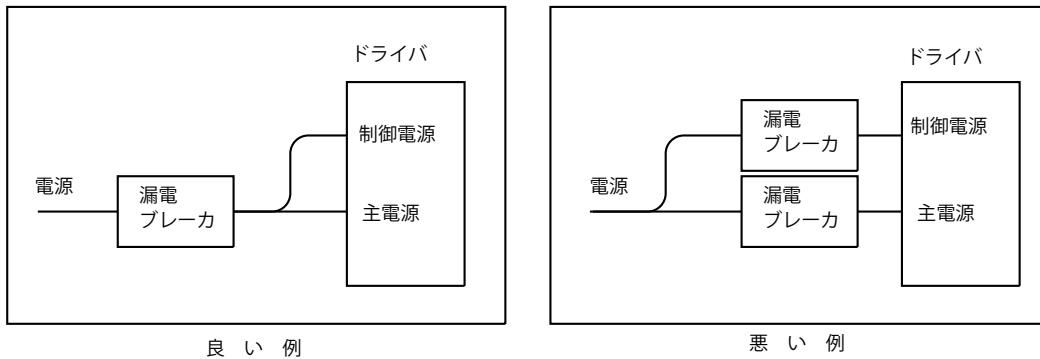

- 2) 電源入力部はコンデンサインプット型です。

電源投入時の突入電流を軽減する回路が内蔵されていますので、極端なライン電圧変動はありませんが、ドライバへの電源配線はなるべく渡り配線はせずに、盤内の電源供給口から個別に引いてください。

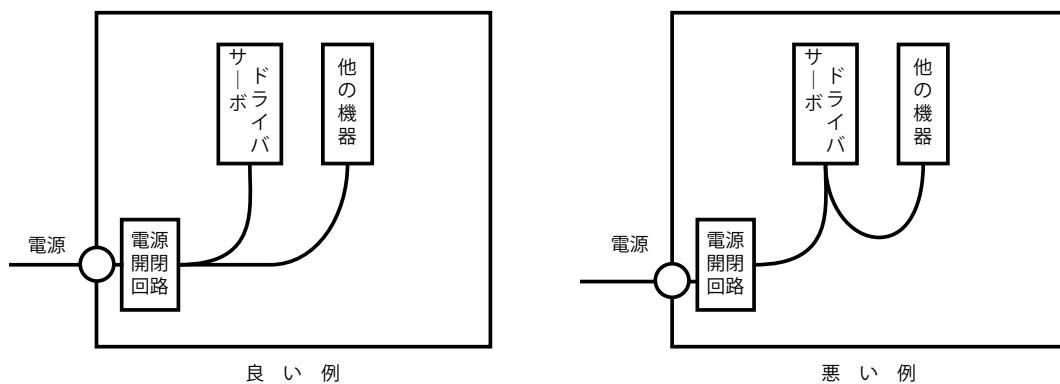

- 3) 電源の入切は頻繁に行なわないでください。電源の再投入は30秒以上の時間間隔をあけてください。
- 4) 感電防止、外来ノイズによるドライバの誤動作防止及びラジオノイズ低減のため、必ず接地してください。接地配線は、渡り配線せずに各ユニットごとに個別に行なってください。
- 5) 制御電源を入れずに主電源だけ投入することは絶対に行わないでください。ドライバが破損する恐れがあります。

5.2 モータ出力

モータの出力端子は相順を間違えないように接続してください。

モータの接続は、オプションの標準ケーブルをなるべく利用して確実に行ってください。

ユーザトラブルで一番多いのは、このモータ結線が不完全であったために起きた事故です。

慎重に行ってください。

〈モータ接続の注意〉

- 1) ドライバ本体通電時は、絶対に作業しないでください。必ず電源を遮断してから行なってください。
- 2) モータが可動部に取り付けられているときは、モータケーブルにストレスが加わらないようたるみをもたせるなど注意してください。ケーブルをメカ可動部にはさんだり、メカの角にひっかけて地絡事故を起こした場合、ドライバが破損する恐れがありますので注意してください。

5.3 回生エネルギー吸収能力

サーボドライバには回生抵抗器が内蔵されており、回生エネルギーが大きい場合にそれを吸収する機能を持っています。連続して回生吸収可能な運転の目安として、以下の定義を基に負荷イナーシャの大きさと回生頻度との関係グラフを示します。


グラフの許容範囲を越える負荷イナーシャや回生頻度で使用した場合、その回生エネルギーを吸収しきれない恐れがあります。このような異常回生状態では回生抵抗器が加熱してサーモスイッチが作動し回生異常アラームとなったり、DC主電源電圧が異常に上昇して過電圧アラームとなりドライバは停止（出力遮断）します。



このような場合は、オプションの外付け回生抵抗器をドライバ本体に接続して回生エネルギー吸収能力を強化してご使用ください。

外付け回生抵抗器は、専用の抵抗器が用意されており、1本だけ追加できます。外付け抵抗器は、内蔵のものと並列接続になりますので、専用の外付け回生抵抗器より抵抗値の小さい抵抗の接続は、ドライバの破損を招きます。絶対に接続しないでください。

（グラフの定義）

台形波速度パターンでモータを 0[rpm] から定格回転数 N[rpm] まで加速、減速を繰り返し行うとき、回生エネルギーは 1 周期に 1 回、減速時に発生します。この時に回生吸収抵抗の熱容量が許容できる最短周期 T[s] と負荷イナーシャ J[gf·cm·s²] との関係をグラフに示します。なお、オプションの外付け回生抵抗器を追加する場合は、グラフの横軸の T[s] の値を K 倍してください。

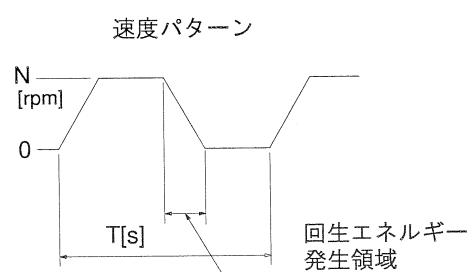

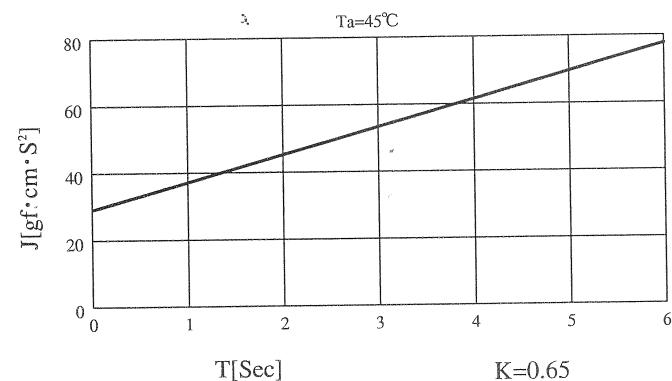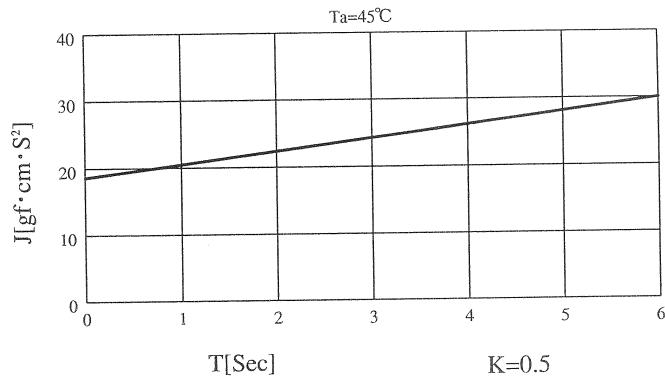

5.4 ダイナミックブレーキ能力

本ドライバは全機種ダイナミックブレーキを内蔵しています。この機能はサーボ OFF 時に働きます。

このダイナミックブレーキは、システム異常が発生した場合のモータ制動を目的としています。


重力方向負荷の場合、ダイナミックブレーキによる制動が連続的に動作することがあります、メカブレーキとの併用等で、かならず 3 秒以内で機械的に固定してください。

短い間隔での繰り返し制動あるいは 3 秒より長い時間の連続制動を行うと、ドライバの破損を招くことがありますのでじゅうぶんご注意ください。


6 外部接続について

6.1 接続例

6.1.1 制御入出力コネクタの接続

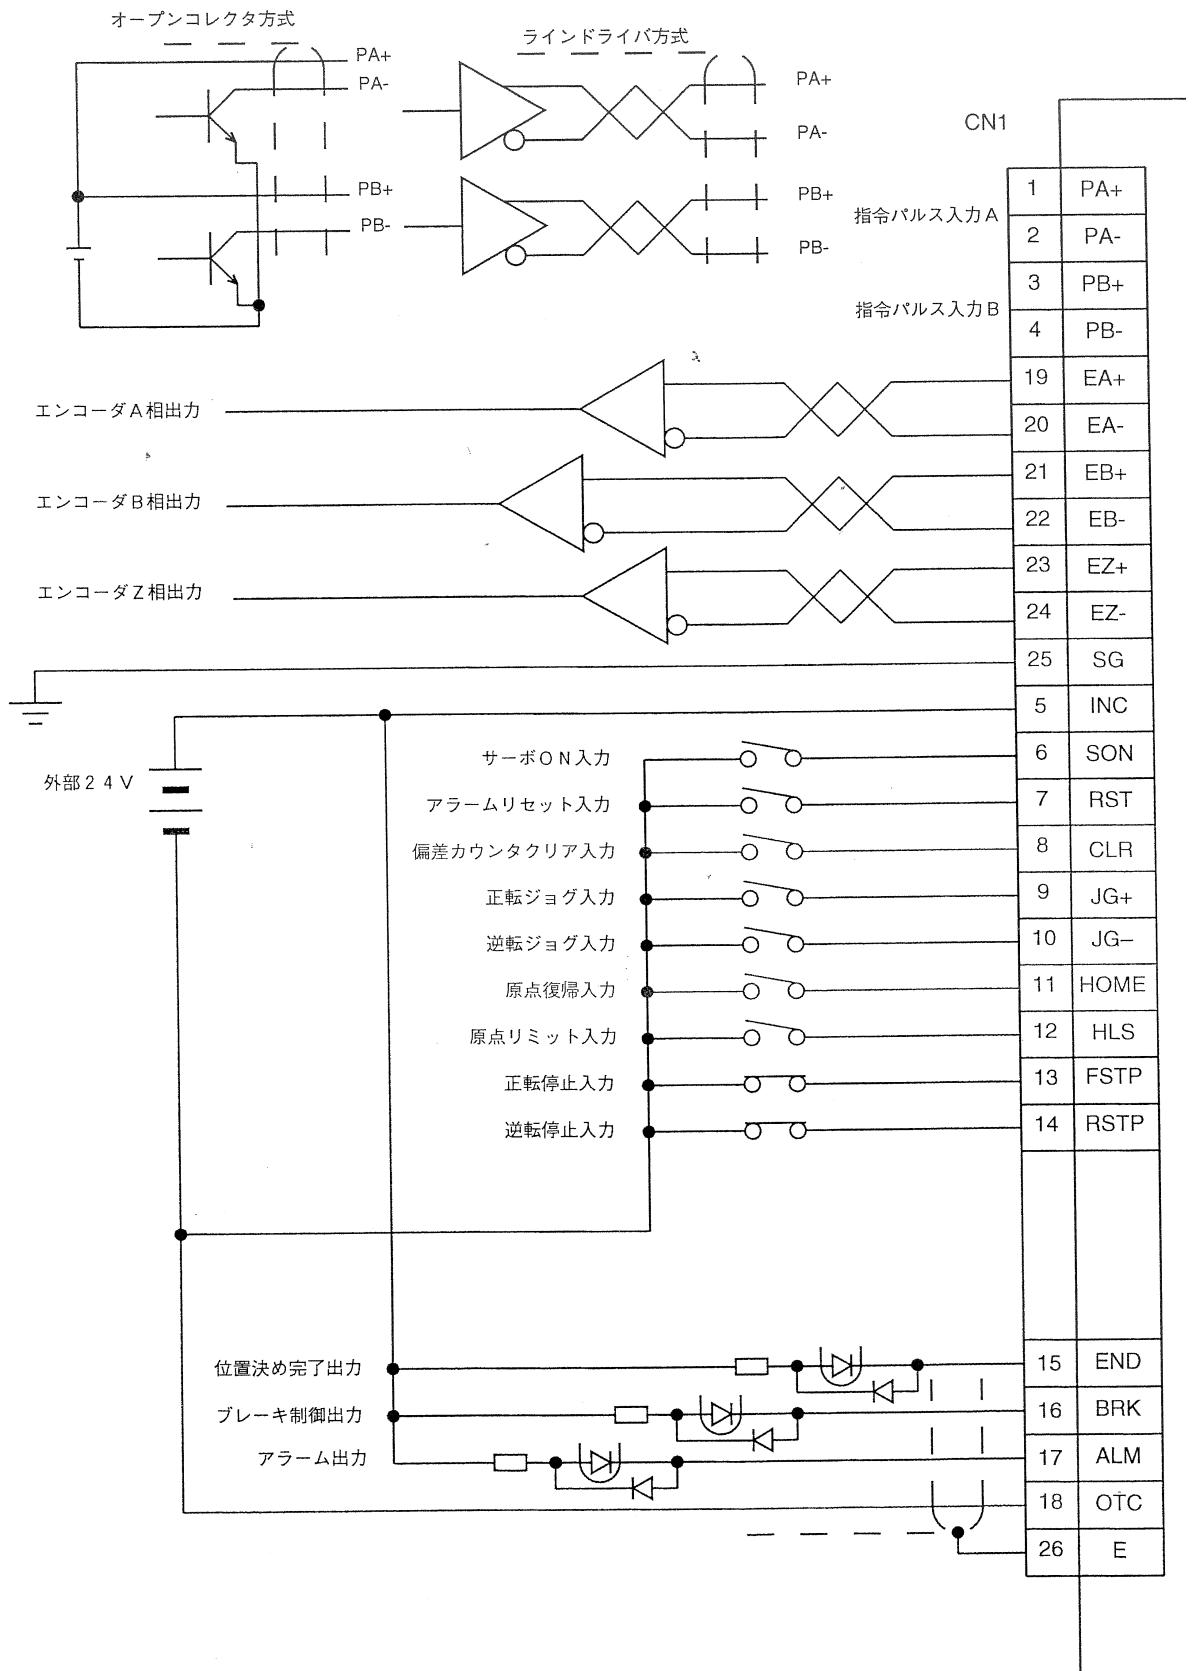


6.1.2 制御入出力コネクタの接続（プログラムコントローラ「PC-XII シリーズ」と接続する場合）

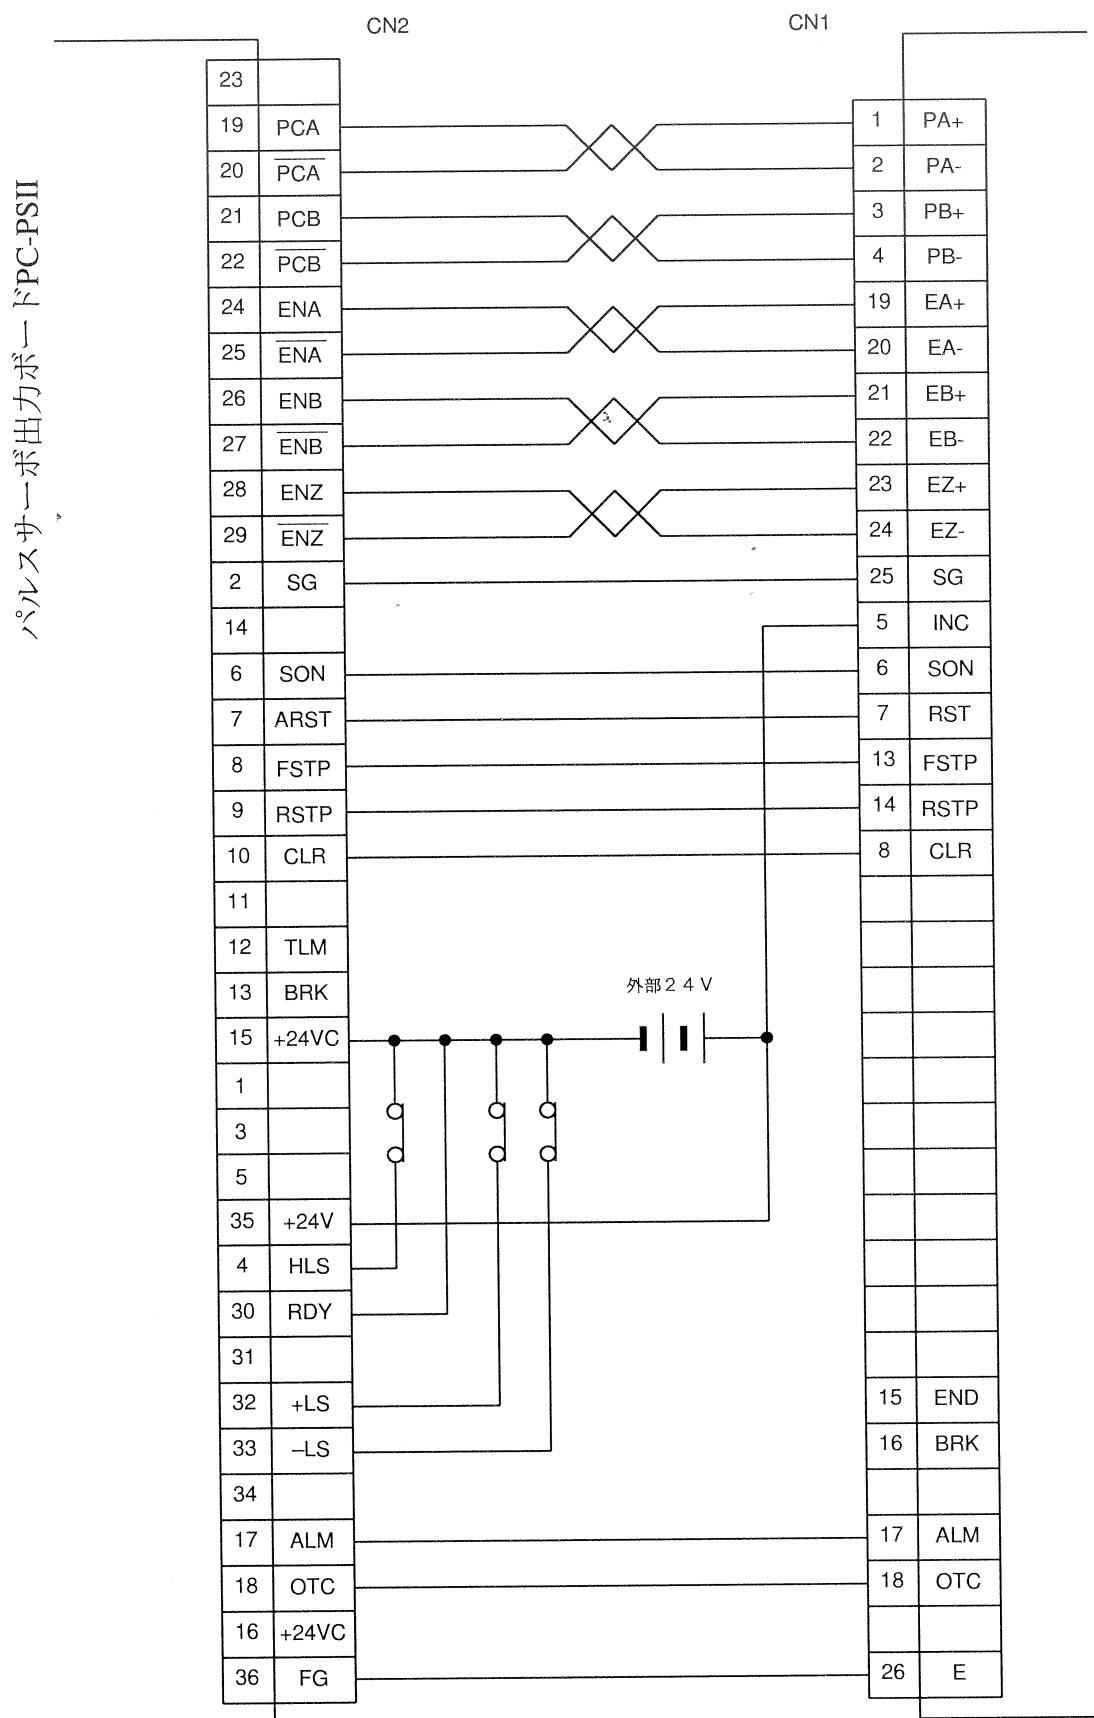


6.1.3 電源／モータとの接続

6.1.3.1 GPPR-4 ~ 16

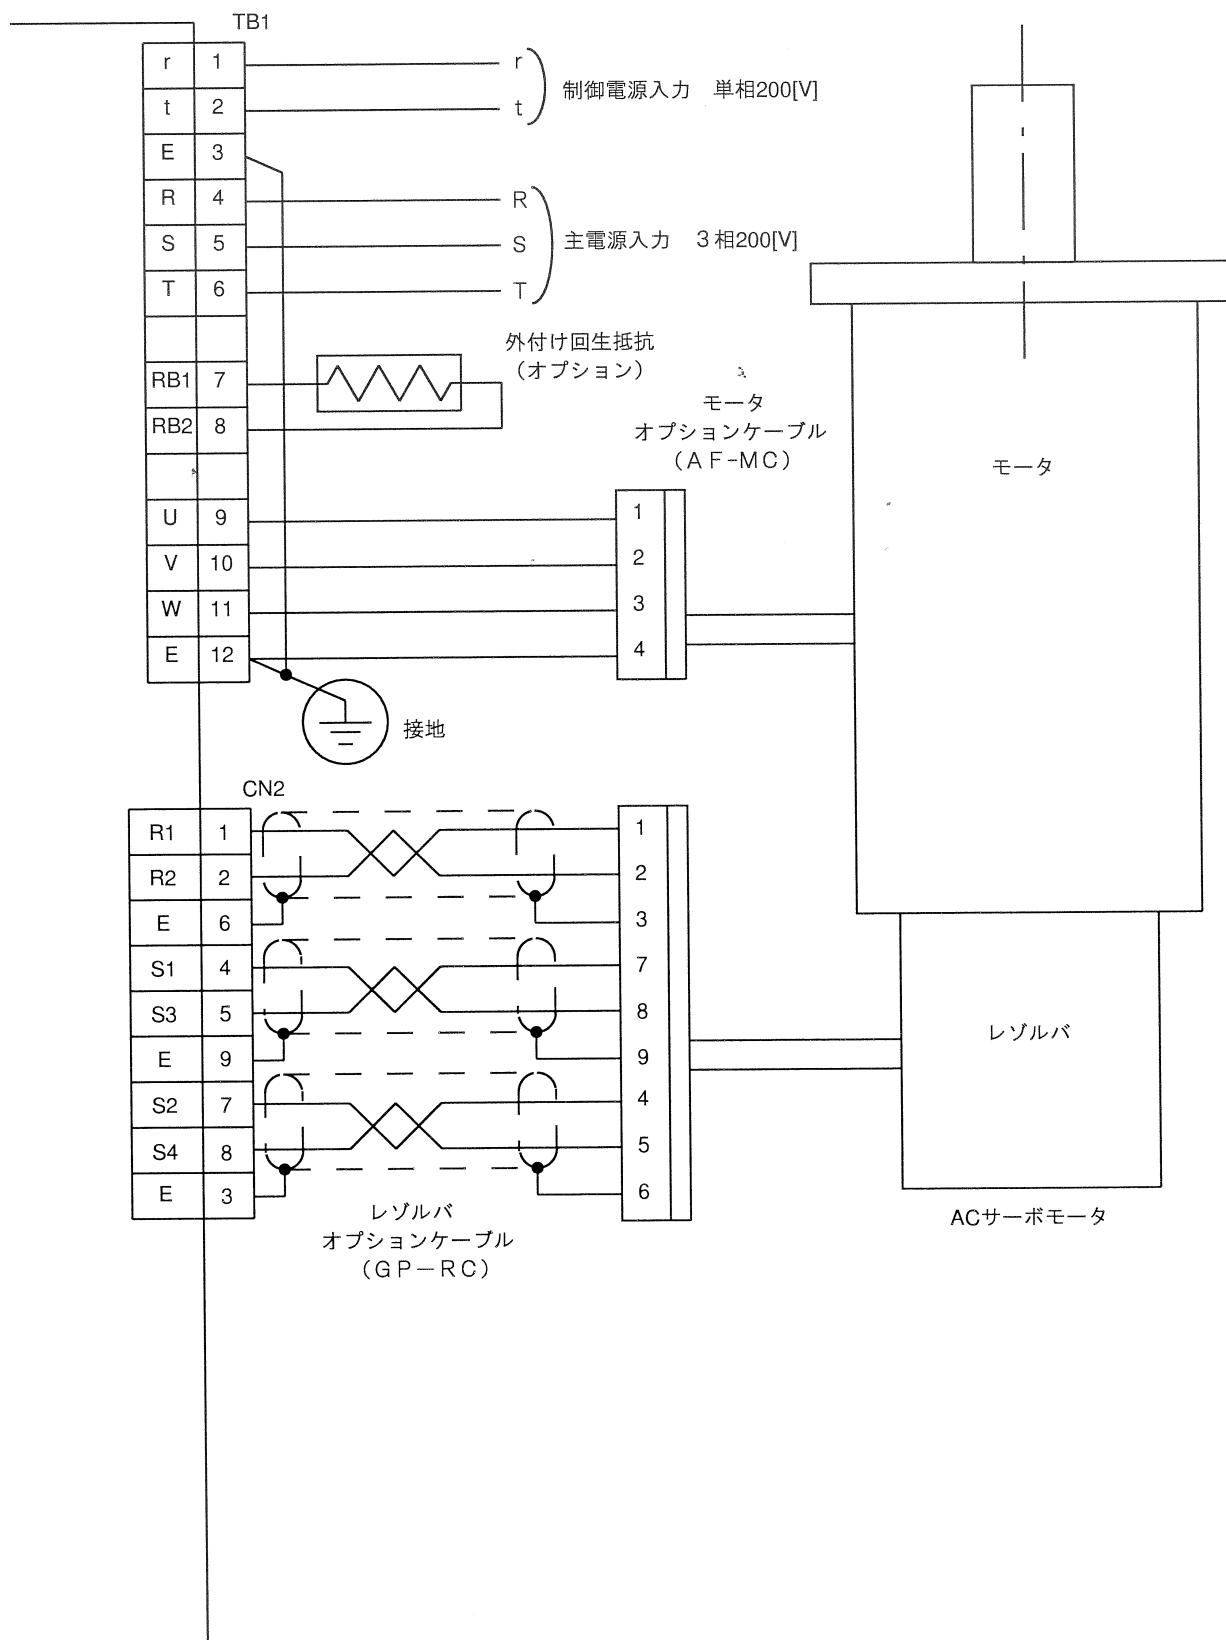

6.1.3.2 GPPR-24L ~ 40L

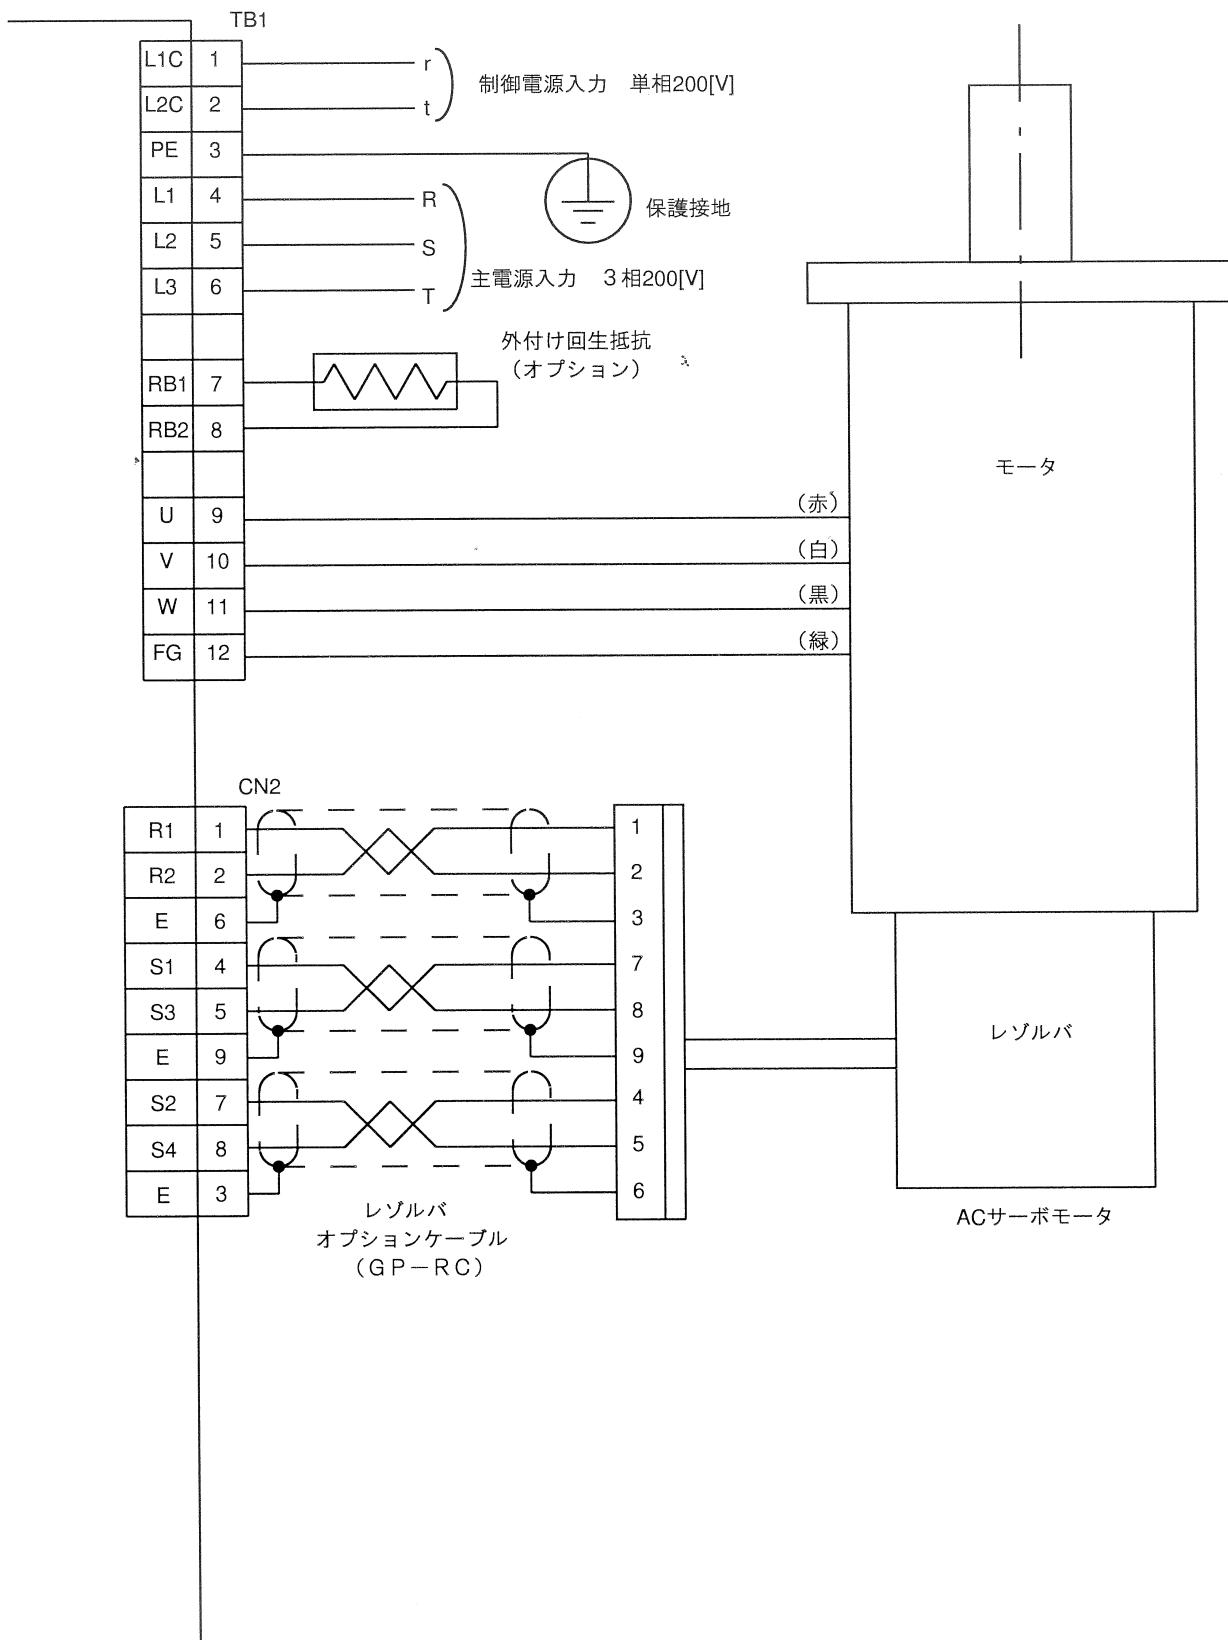

6.2 入出力一覧表

6.2.1 CN1 制御入出力コネクタ

ピン番号	名称	略名
1	指令パルスA+入力	PA+
2	指令パルスA-入力	PA-
3	指令パルスB+入力	PB+
4	指令パルスB-入力	PB-
5	入力コモン	INC
6	サーボON入力	SON
7	アラームリセット入力	RST
8	偏差カウンタクリア入力	CLR
9	正転ジョグ入力	JG+
10	逆転ジョグ入力	JG-
11	原点復帰入力	HOME
12	原点リミット入力	HLS
13	正転停止入力	FSTP
14	逆転停止入力	RSTP
15	位置決め完了出力	END
16	ブレーキ制御出力	BRK
17	アラーム出力	ALM
18	出力コモン	OTC
19	エンコーダ A 相+出力	EA+
20	エンコーダ A 相-出力	EA-
21	エンコーダ B 相+出力	EB+
22	エンコーダ B 相-出力	EB-
23	エンコーダ Z 相+出力	EZ+
24	エンコーダ Z 相-出力	EZ-
25	信号コモン	SG
26	フレームグランド	E

6.2.2 CN2 レゾルバコネクタ

ピン番号	名称	略名
1	レゾルバR 1	R1
2	レゾルバR 2	R2
3	フレームグランド (シールド接続)	E
4	レゾルバS 1	S1
5	レゾルバS 3	S3
6	フレームグランド (シールド接続)	E
7	レゾルバS 2	S2
8	レゾルバS 4	S4
9	フレームグランド (シールド接続)	E

6.2.3 CN3 通信コネクタ(RS-232C)

ピン番号	名称	略名
1	信号コモン	SG
2		
3	送信	TD
4	受信	RD
5		
6		
7		
8		
9		

6.2.4 TB1 端子台

6.2.4.1 GPPR-4 ~ 16

ピン番号	名称	略名
1	制御電源入力	r
2	制御電源入力	t
3	接地	E
4	主電源入力	R
5	主電源入力	S
6	主電源入力	T
7	外付け回生抵抗器（オプション）	RB1
8	外付け回生抵抗器（オプション）	RB2
9	モータU相出力	U
10	モータV相出力	V
11	モータW相出力	W
12	モータFG接続	E

※ TB1-3(E) と TB1-12(E) は CN1-26 (E), CN2-3 (E), CN2-6 (E), CN2-9 (E) に内部で接続しています。

6.2.4.2 GPPR-24L ~ 40L

ピン番号	名称	略名
1	制御電源入力	L1C
2	制御電源入力	L2C
3	保護接地	PE
4	主電源入力	L1
5	主電源入力	L2
6	主電源入力	L3
7	外付け回生抵抗器（オプション）	RB1
8	外付け回生抵抗器（オプション）	RB2
9	モータU相出力	U
10	モータV相出力	V
11	モータW相出力	W
12	モータFG接続	FG

※ TB1-3(PE) と TB1-12(FG) は CN1-26 (E), CN2-3 (E), CN2-6 (E), CN2-9 (E) に内部で接続しています。

6.3 制御入出力コネクタ (CN1) の説明

6.3.1 指令パルス入力 PA+, PA-, PB+, PB- CN1-1,2,3,4


外部からの指令パルスを入力します。パラメータによって入力形式を選択することができます。

2パルス方式 (CW、CCWパルス)、1パルス方式 (パルス、方向指定)、2相パルス方式 (90° 位相のA・B相パルス、2倍速あるいは4倍速) の各方式が選択できます。


指令側の接続形態としては、ラインドライバとオープンコレクタ (5[V]、12[V] が可。24[V] では外付け抵抗 1[KΩ], 1[W] が必要です。) が使用できます。

※指令パルスの状態が ON とは、PA+,PB+=[H] PA-,PB-=[L] 状態のことです。


○ 2パルス方式

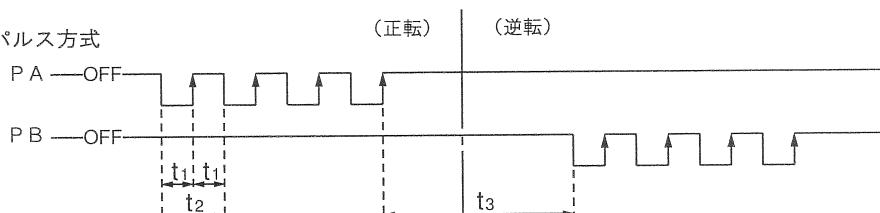

○ 1パルス方式

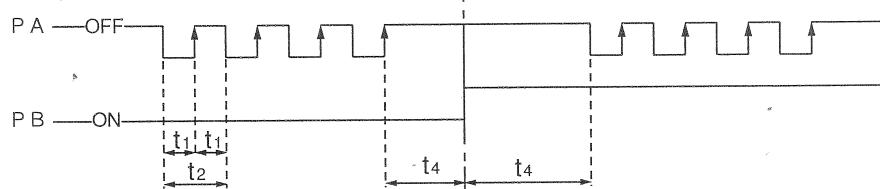

○ 2相パルス方式

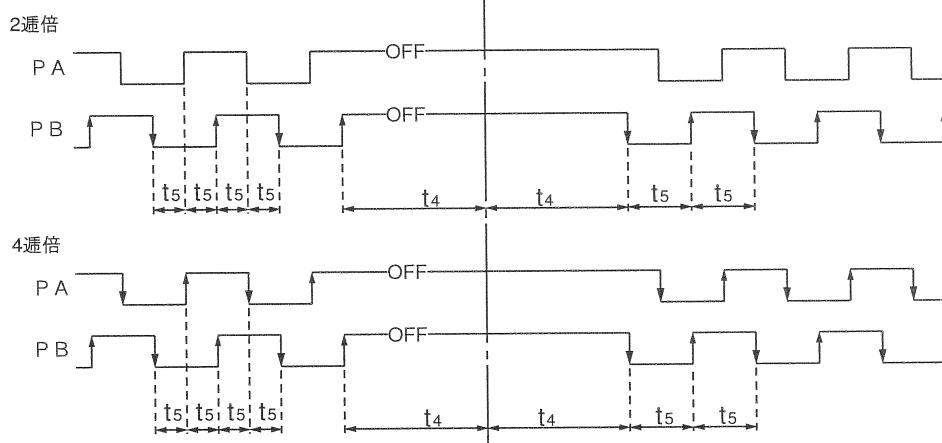

	t ₁	t _{2,t 3,t 4}	t ₅
ラインドライバ方式	1.0[μs] 以上	2.0[μs] 以上	1.25[μs] 以上
オープンコレクタ方式	2.0[μs] 以上	4.0[μs] 以上	2.5[μs] 以上

(注) ○ 2パルス方式では、パルス入力のない方をかならず OFFにしてください。

また停止時は PA,PB ともにかならず OFFにしてください。


○ 2相パルス方式では A 相進みで正転となります。

停止時および回転方向を切換える時は PA,PB ともにかならず OFFにしてください。


○ t₁ ~ t₅ は本機の入力端子での信号タイミングです。

○ 最大入力周波数の 500[Kpps] を使用する場合には、ラインドライバで接続し、1パルス方式、または、2パルス方式でご使用ください。

○ラインドライバの場合

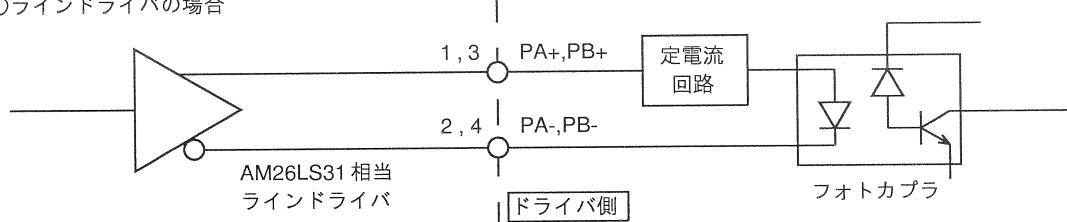

○オープンコレクタの場合

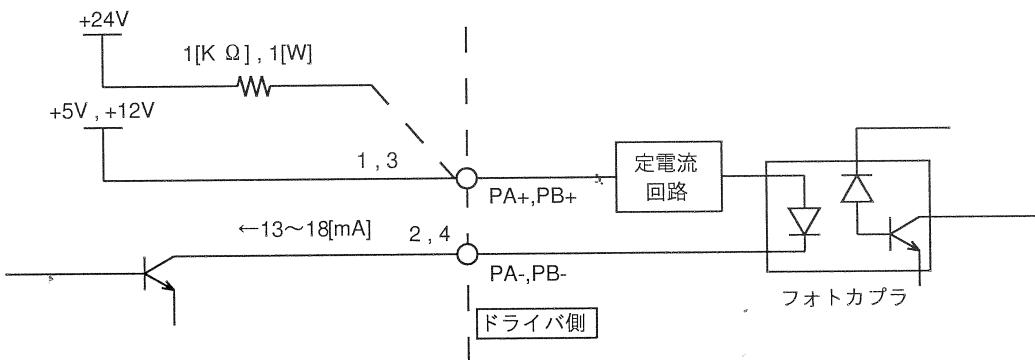

4.3.2 サーボON入力 SON CN1-6

ドライバの出力を禁止するインターロック入力です。この入力端子と外部供給電源（DC24V）のマイナス極とをOFF（開放）することによって、ドライバ出力を遮断することができます。このときモータはフリーになっています。

システムの電源投入時などのシステム起動時に不安定な状態が発生することがあります、このような状態でもモータが動かないように、外部機器からドライバにたいしてインターロックをかけることができます。

この入力は外部供給電源（DC24V）のマイナス極と接続しておかないと、モータは駆動できません。インターロックをかける必要がなければ、この入力は短絡して通電状態にしておいてください。

4.3.3 アラームリセット入力 RST CN1-7

アラームのリセット用入力です。

この入力端子と外部供給電源（DC24V）のマイナス極とを5[mS]以上ON（短絡）することによって、アラームがリセットされます。リセットはアラームの原因を取り除いてから行なってください。このとき偏差カウンタも同時にクリアされます。

4.3.4 偏差カウンタクリア入力 CLR CN1-8 (位置制御のみ)

この入力端子と外部供給電源（DC24V）のマイナス極とを5[mS]以上ON（短絡）することにより、偏差カウンタがクリアされます。クリアするタイミングは、OFF（開放）からON（短絡）になるときです。

4.3.5 正転ジョグ／逆転ジョグ入力 JG+, JG- CN1-9, 10 (位置制御のみ)

ジョグ運転を行うための入力です。

これらの入力端子と外部供給電源（DC24V）のマイナス極とをON（短絡）することにより、パラメータで設定された速度と加減速度でモータを駆動します。ただし、共にONの場合は停止します。パラメータについては「7.1.11 ジョグ速度」と「7.1.12 ジョグ加減速度」を、運転パターンについては「11.1 ジョグ運転」を参照してください。

6.3.6 原点復帰 HOME CN1-11

原点復帰動作を開始させるための入力です。

この入力端子と外部供給電源（DC24V）のマイナス極とを5[mS]以上短絡することにより、パラメータで設定された駆動パターンで原点復帰動作をします。

パラメータについては「7.1.13 原点復帰方向」、「7.1.14 原点復帰第一速度」と「7.1.15 原点復帰第二速度」を、運転パターンについては「11.2 原点復帰」を参照してください。

6.3.7 原点リミット HLS CN1-12

原点リミットスイッチを入力します。この入力端子と外部供給電源（DC24V）のマイナス極との間にこのリミットスイッチを接続します。原点復帰動作中にこのリミットスイッチが作動すると原点復帰第二速度に切り換わってZ相信号（原点）をサーチします。

この入力はOFF（開放）で原点リミットが検出されたものと判断します。

原点復帰関係のパラメータについては「7.1.13 原点復帰方向」、「7.1.14 原点復帰第一速度」と「7.1.15 原点復帰第二速度」を、原点復帰の運転パターンについては「11.2 原点復帰」を参照してください。

6.3.8 正転停止／逆転停止入力 FSTP, RSTP CN1-13, 14

方向停止を行なう入力で、外部供給電源（DC24V）のマイナス極との間に接続します。

フェールセーフのために、ON（短絡）状態を正常時とし、OFF（開放）でモータ駆動停止となります。正転停止入力は正転方向、逆転停止入力は逆転方向に回転しません。正転停止入力・逆転停止入力ともにOFF（開放）とするとサーボオフとなります。また、ともにONでないと、正常にモータは回転しません。

主な入力とサーボ／偏差カウンタの状態


入力	サーボ状態		偏差カウンタの状態
アラームリセット	アラーム時はサーボOFF		アラーム時は動作していない
	アラームリセット後はサーボON入力の状態による		アラームリセット時にクリアされる
正転停止	サーボON入力の状態による	正転／逆転停止がともにOFFのとき、 サーボON入力の状態にかかわらずOFF	通常動作を行っている
逆転停止	サーボON入力の状態による		
偏差カウンタクリア	サーボON入力の状態による		この入力がOFFからONのときに クリアされる

6.3.9 入力コモン INC CN1-5

前記6.3.1～6.3.7の制御入力信号のコモン端子です。

外部供給電源（DC24V）のプラス極を接続します。

（制御入力の接続について）

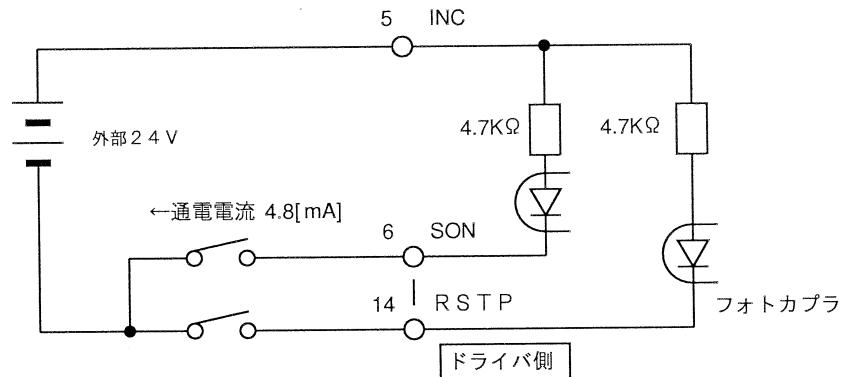

リレーまたはオープンコレクタのトランジスタにより信号を与えてください。

6.3.10 位置決め完了出力 END CN1-15

偏差カウンタの値が、パラメータで設定された位置決め完了範囲に入ったときに、この信号がONとなります。

6.3.11 ブレーキ制御出力 BRK CN1-16

この信号はサーボON時にONし、サーボOFF時（アラーム発生時を含む）や主電源断時にOFFします。保持ブレーキが必要な場合には、この信号によりブレーキを制御してください。

6.3.12 アラーム出力 ALM CN1-17

保護機能が動作してアラームが発生したときに、この信号が動作します。電源投入時は約2秒間アラーム状態となっていますので、注意してください。この出力の論理は、アラーム時にOFFとなります。


6.3.13 出力コモン OTC CN1-18

前記6.3.9～6.3.11の制御出力信号のコモン端子です。

これらの制御出力は、フォトカプラ出力でコレクタに接続されています。

この出力コモンはフォトカプラのエミッタになります。

(制御出力の接続について)

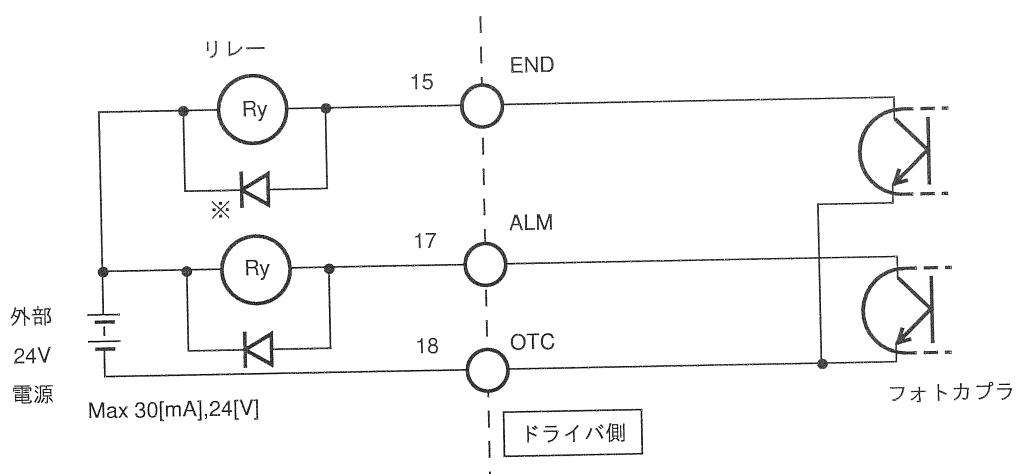

最大開閉電圧 24 [V] 最大負荷電流 30 [mA]


ON電圧 負荷 30 [mA] 時 1.5 [V] 以下

負荷 1 [mA] 時 1.0 [V] 以下

※ リレーを接続する場合は、このように必ず
フライホイールダイオードを接続してください。
また、ダイオードの極性に注意してください。

6.3.14 エンコーダ信号出力 EA+, EA-, EB+, EB-, EZ+, EZ- CN1-19 ~ 24
 レゾルバ信号入力 (CN2) をパルス変換して、出力します。
 ラインドライバによる出力です。AM26LS32 相当のラインレシーバで受けてください。
 正回転で EA パルスが EB より 90° 進み位相です。

6.3.15 信号コモン SG CN1-25
 エンコーダ信号出力 EA,EB,EZ のコモン端子です。

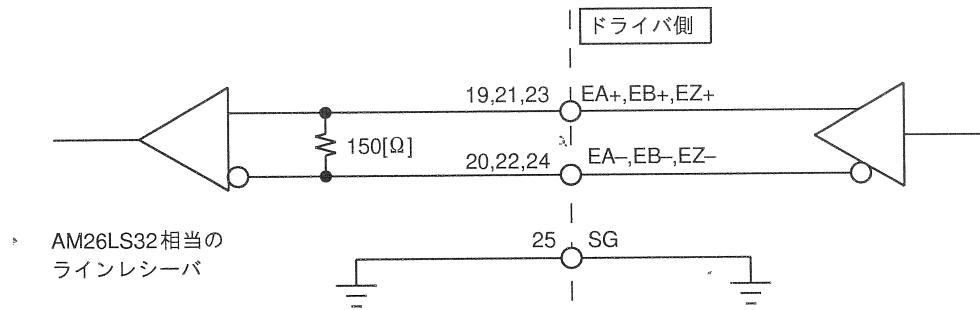

6.3.16 接地 E CN1-26
 シールド線を接続します。

CN1コネクタピン配列
(半田付け端子側)

①	JG+	⑧	CLR	⑦	RST	⑨	SON	⑮	INC	⑪	PB-	⑯	PB+	⑰	PA-	⑲	PA+
18	OTC	17	ALM	16	BRK	15	END	14	RSTP	13	FSTP	12	HLS	11	HOME	10	JG-
26	E	25	SG	24	EZ-	23	EZ+	22	EB-	21	EB+	20	EA-	19	EA+		

高密度DSUB 26ピン オス

6.4 レゾルバ入力コネクタ (CN2) の詳細


レゾルバ接続用コネクタです。

弊社製モータと接続する場合には、GP-RC シリーズのケーブルをご使用ください。

その他のモータと接続する場合には、弊社営業までお問い合わせください。

CN2コネクタピン配列

(半田付け端子側)

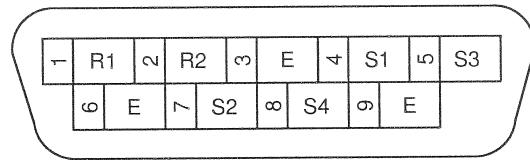

DSUB 9ピン メス

6.5 通信コネクタ (CN 3) の詳細

パソコン等と接続するための通信用コネクタで、RS-232C 仕様になっています。


この接続により、GPPR ドライバのパラメータ及び動作状態等をホストとやり取りすることができます。

接続にはオプションのケーブルをご利用ください。また、通信ソフトウェア (PC-98 シリーズ / IBM 互換機兼用) がオプションとして用意されています。

詳しくは「12 通信機能について」を参照ください。

CN3コネクタピン配列

(半田付け端子側)

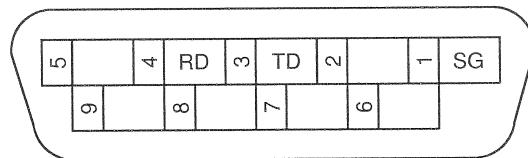

DSUB 9ピン オス

6.6 端子台（TB1）の詳細

※ 端子台（TB1）につきましては、「5接続上の注意」も合わせて参照してください。

6.6.1 制御電源入力 r,t TB1-1,2

ドライバ内の制御用電源入力です。

使用電源は単相 200V 級です。AC170[V] から AC264[V] の範囲内で使用してください。

但し、GPPR4、GPPR6、GPPR8 の制御電源入力は、単相100[V]級または、200[V]級（電圧範囲85[V]～264[V]）の入力が可能です。

6.6.2 主電源入力 R,S,T TB1-4～6

モータに与える電力を供給します。

使用電源は 3 相 200V 級です。AC170[V] から AC264[V] の範囲内で使用してください。

なお、GPPR4、GPPR6、GPPR8 の主電源入力は、単相100[V]級または、200[V]級（電圧範囲85[V]～264[V]）、3 相200[V]級(170[V]～264[V])の入力が可能です。

单相電源を供給する場合は、RS端子間に供給してください。

主電源を单相電源で利用する場合、組み合わせるモータによって 3 相200[V]駆動時と特性が異なる場合があります。

单相運転で、モータスペック最大特性を発揮させる場合、以下の容量の制限があります。

单相100[V]時 : 60 [W](BNR II 006(B)C)まで

单相200[V]時 : 120 [W](BNR II 012(B)C)まで

※制御電源を入れずに主電源だけ投入することは絶対に行わないでください。ドライバが破損する恐れがあります。

6.6.3 モータ出力 U,V,W TB1-9～11

GPPR 適合モータを接続します。この場合、U 相は赤、V 相は白、W 相は黒の線を接続します。

モータの接続は、オプションの標準ケーブルとなるべく利用して確実に行ってください。

ユーザトラブルで一番多いのは、このモータ結線が不完全であったために起きた事故です。

慎重に行ってください。

6.6.4 接地 E TB1-3,12

感電防止、外来ノイズによるドライバの誤動作防止およびラジオノイズ低減のため、必ず接地してください。6 項の接続例によって接地してください。サーボモータは必ずドライバの E 端子と接続してから一点接地してください。

6.6.5 外付け回生抵抗 RB1,RB2 TB1-7,8

本ドライバには回生抵抗器が内蔵されていますが、負荷イナーシャが大きく、さらに回生頻度が高いなど、回生エネルギーが大きい場合は、内蔵の回生抵抗器だけでは、その回生エネルギーを吸収しきれない恐れがあります。

この場合に、この端子にオプションの外付け回生抵抗器を接続してください。

7 パラメータについて

パラメータの変更は通信により接続されたパソコン等で行います。変更が必要な場合はパソコン、ケーブル、通信ソフトウェアを用意してください。また、合わせて「12 通信機能について」をお読みください。

7.1 システムパラメータの詳細

システムパラメータは、ドライバ起動時に制御に反映されます。

変更後は電源を再投入してください。

7.1.1 指令極性

指令値と指令入力の極性に対応したモータの回転方向の指定を行います。モータの回転方向は、モータの出力軸を見て左回転（C C W）を正回転とします。

No.	パラメータ	正の値／正入力	負の値／負入力	出荷設定
0	POSITIVE	正回転	負回転	☆
1	NEGATIVE	負回転	正回転	

7.1.2 メカロック判定

メカロックアラーム判定の有効、無効を設定します。

トルクが発生しているのに、速度がゼロであったり、現在位置が変化しない状態が続いた場合、メカロックと判定します。メカロック判定基準は、トルクが飽和状態でモータ速度が 60[rpm]以下の状態が 0.2[sec] 以上続いた時にアラームとなります。

正規な運転状態でメカロックアラームが出る場合は、このパラメータを無効「OFF」としてご使用ください。

No.	パラメータ	メカロック判定	出荷設定
0	O N	有効	☆
1	O F F	無効	

7.1.3 パルス入力形式

外部指令パルス入力 PA, PB の形式を設定します。2パルス方式、1パルス方式、2相パルス方式の選択が可能です。

No.	パラメータ	形式	P A	P B	出荷設定
0	2 P	2パルス	正方向パルス	負方向パルス	☆
1	1 P	1パルス	パルス入力	方向指定	
2	A B 2	2相2倍	A相パルス	B相パルス	
3	A B 4	2相4倍	A相パルス	B相パルス	

7.1.4 電子ギヤ係数A

7.1.5 電子ギヤ係数B

位置指令（指令パルス量）とレゾルバ変換パルス量との変換係数を設定します。

ボールネジ、ギヤ、ラック＆ピニオン等のメカ機構によって1パルスあたりの移動量が異なり、移動データをレゾルバの変換パルス量で扱うと実際の移動量との対応が取りにくくなります。

レゾルバの変換パルス量と実際の移動量との変換係数（電子ギヤ）を与えることによりユーザーの指令入力パルスをそのままメカの最終的な移動量することができます。

電子ギヤ係数 A, B は以下のように設定します。

ただし、レゾルバ変換パルスは、4 遅倍されているので、モータ 1 回転でレゾルバの変換パルス数の4倍のパルス量となります。

分子A、分母Bともに1～9999の間で設定します。本ドライバの出荷時設定はどちらも1であるので、指令入力パルスとレゾルバ変換パルスは1：1となります。

$$\frac{A}{B} = \frac{\text{レゾルバ変換パルス (4 遅倍)}}{\text{指令入力パルス}} \quad \text{となるので、}$$


A、Bの値は以下のように設定するとわかりやすい。

A=レゾルバの変換パルス／モータ 1 回転

B=指令入力パルス／モータ 1 回転時の移動量

(例)

ボールネジの例を以下に示します。
ただし、入力パルス単位は1パルス=0.01[mm]とします。

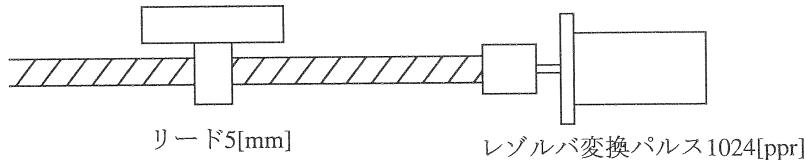

A=レゾルバ変換パルス／モータ 1 回転=4096 (4 遅倍後)
B=指令入力パルス／モータ 1 回転時の移動量 (5.00[mm])=500
当然、A=8.192、B=1としても同じ結果になります。

7.1.6 位置決め完了範囲

指令入力パルスによる目標値と現在値との誤差判定値を設定します。偏差カウンタの値（目標値と現在値との誤差）が設定した判定値以内に収まると位置決め完了出力 END (CN1-15) を動作させます。この値は、4 遅倍後のレゾルバ変換パルス量となります。
0[pulse] ~ 9999[pulse] の間で設定します。出荷設定値は 10 [pulse] です。

7.1.7 許容位置偏差

偏差カウンタの値（位置偏差）の許容値を設定します。位置偏差が設定値を超えるとアラームとなります。1[pulse] ~ 100000[pulse] の間で設定します。出荷設定値は 10000 [pulse] です。

7.1.8 速度制限

制御速度の上限値を設定します。モータおよびメカ系保護のため、設定された回転数以上に速度が上がらないように制御します。
0[rpm] ~ 使用モータの最高速度[rpm] の間で設定します。出荷設定値は 3500[rpm] です。ただし、使用するモータの最高速度が設定値より低い場合、モータの最高速度で制限されます。

7.1.9 トルク制限

モータの発生トルクの上限を設定します。モータの最大発生トルクは定格トルクの 300[%] として出荷時に固定されています。この値以下としたい場合に設定変更してください。
0[%] ~ 300[%] の間で設定します。出荷設定値は 300 [%] です。

7.1.10 ジョグ速度

ジョグ運転時の駆動速度を設定します。単位は[pps] です。
ジョグ運転については「11.1 ジョグ運転」を参照してください。
0[pps] ~ 999999999[pps] の間で設定します。出荷設定値 10000[pps] です。
単位[rpm] から単位[pps] への変換は以下の式により行ってください。

$$\text{ジョグ速度 [p p s]} = \text{ジョグ速度 [r p m]} \times \frac{\text{レゾルバ変換パルス [p p r]} \times 4}{60}$$

※ BXE モータのレゾルバ変換パルスは 1024 [p p r] です。

7.1.11 ジョグ加減速度

ジョグ運転時の加速度／減速度を設定します。単位は[pps²] です。
ジョグ運転については「11.1 ジョグ運転」を参照してください。
0[pps²] ~ 999999999[pps²] の間で設定します。出荷設定値 20000[pps²] です。
ジョグ速度に達する時間で設定したい場合には、次の式より変換し設定してください。

$$\text{ジョグ加減速度 [p p s^2]} = \frac{\text{ジョグ速度 [p p s]}}{\text{ジョグ速度に達する時間 [s e c]}}$$

7.1.12 原点復帰方向

原点復帰の方向を設定します。

原点復帰については「11.2 原点復帰」を参照してください。

No.	パラメータ	原点復帰方向	出荷設定
0	POSITIVE	正回転	☆
1	NEGATIVE	負回転	

7.1.13 原点復帰第一速度

7.1.14 原点復帰第二速度

原点復帰駆動を行ったときは、原点をサーチするときは第一速度を、Z相をサーチするときは第二速度を用います。それぞれの速度を、単位[pps]で設定します。

第一速度は 0[pps] ~ 99999999[pps] の間で、第一速度は 0[pps] ~ 20000[pps] の間で設定します。

出荷設定値は、第一速度は 10000[pps]、第二速度は 4000[pps] です。

原点復帰については「11.2 原点復帰」を参照してください。

7.1.15 原点復帰加減速度

原点復帰第一速度で駆動するときの加減速度を単位[pps²]で設定します。

出荷設定値は 200000[pps²] です。

原点復帰については「11.2 原点復帰」を参照してください。

7.1.16 点検端子 1 出力選択

7.1.17 点検端子 2 出力選択

前面パネルの点検端子 1,2 (TP1,2) に出力する内容を選択します。

それぞれモータ速度、発生トルク、位置偏差、負荷率より選択できます。

No.	パラメータ	内容	TP1 出荷設定	TP2 出荷設定
0	VELOCITY	モータ速度	☆	
1	TORQUE	発生トルク		☆
2	DEVIATION	位置偏差		
3	LOAD	負荷率		

7.1.18 点検端子 1 出力係数

7.1.19 点検端子 2 出力係数

点検端子に出力するアナログ電圧の係数を設定します。設定内容はそれぞれ以下の通りです。

モータ速度：出力電圧が 10[V] になるときの回転数を[rpm]で設定します。

出荷設定値は 3000[rpm] です。

発生トルク：出力電圧が 10[V] になるときのトルクの値を定格トルクとの比率 [%] で設定します。出荷設定値は 300[%] です。

位置偏差：出力電圧が 10[V] になるときの偏差の値を [パルス] で設定します。

負荷率：出力電圧が 10[V] になるときの負荷率の値を[%]で設定します。

このパラメータの設定範囲は 1 ~ 3 2 7 6 7 です。

7.2 サーボパラメータの詳細

サーボパラメータは制御ループのゲイン等であり、変更することにより制御に反映されます。

モータ（メカ系）の挙動に注意しながら変更してください。

パラメータの「ゲインボリューム」が有効になっている場合には、これらのパラメータはボリュームで変化し、数値設定できません。

7.2.1 位置ループゲイン

位置ループの比例ゲインを設定します。この設定を高くすると位置偏差が少なくなり、位置決め精度が高まります。ただし、このゲインを上げすぎると不安定となりハンチングを起こす恐れがあります。また、このゲインを下げすぎるとモータの動作は安定していますが指令との追従性が悪くなります。ハンチングを起こさず、ステップ駆動時にオーバーシュートもアンダーシュートも少ない状態で最大のゲインになるようにしてください。

7.2.2 位置ループフィードフォワードゲイン

位置ループのフィード・フォワード・ゲインを設定します。指令パルス列の周波数を速度に変換し、速度指令に加算する（これをフィード・フォワードという）と速度成分を含まない純粋な位置偏差が偏差カウンタに発生します。この状態をフィード・フォワード 100[%]といい、ダイナミックな状態でも定常偏差の少ない、指令パルスに対して追従性の高い位置制御が行われます。ただし、追従性が高すぎるため指令パルスをスローアップ、スローダウンするなどなめらかに変えないと、メカショック、ハンチングなど不安定な状態になりますので注意してください。速度加算を行わない場合（フィード・フォワード 0[%]）は、偏差カウンタのみで位置制御が行われますので、速度に比例した定常偏差量が発生します。指令パルスよりその偏差量の分だけ遅れた状態で運転されますので、追従性は劣りますが、ショックの少ないなめらかな位置制御が行われます。

7.2.3 速度ループゲイン

速度ループの比例ゲインを設定します。この設定値を高くするとサーボ剛性は高くなりますが、あまりあげすぎるとサーボ系が不安定となりハンチングを起こす恐れがあります。ハンチングを起こさず、ステップ駆動時にオーバーシュートもアンダーシュートも少ない状態で最大のゲインになるように設定します。

7.2.4 速度ループ積分補償ゲイン

速度ループの積分補償ゲインを設定します。調整は実際にモータを回転させ、速度を点検端子よりオシロスコープ等で観測しながら行います。負荷条件により設定値が異なる場合がありますのでなるべく実負荷状態で設定してください。設定値を上げると応答が速くなりますが、上げすぎるとハンチングします。設定値を下げるとオーバーシュートは無くなりますが、負荷変動などによる速度変動が大きく、応答性が悪くなります。

7.2.5 ゲインボリューム

前面パネルのゲインボリュームによるゲイン変更の有効、無効を設定します。

このパラメータを有効に設定するとボリュームによるゲイン設定が可能です。ゲイン調整後に、設定したゲインで固定したい場合には、パラメータを無効にします。

また、他のドライバと同じゲイン設定としたい場合には、このパラメータを無効にし、電源を再投入してからゲインを設定してください。

No.	パラメータ	ゲインボリューム	出荷設定
0	ON	有効	☆
1	OFF	無効	

7.3 出荷時の設定

本ドライバのパラメータは出荷時に下表のように初期化されています。変更が必要な場合には、パソコン等を用意する必要があります。詳しくは「12 通信機能について」、「12.3 パラメータの変更方法」を参照してください。

名称	出荷時設定	単位
指令極性	POSITIVE	
メカロック判定	ON	
パルス入力形式	2P	
電子ギヤ係数A	1	
電子ギヤ係数B	1	
位置決め完了範囲	10	[pulse]
許容位置偏差	10000	[pulse]
速度制限	3500	[rpm]
トルク制限	300	[%]
ジョグ速度	50000	[pps]
ジョグ加減速度	200000	[pps2]
原点復帰方向	POSITIVE	
原点復帰第一速度	10000	[pps]
原点復帰第二速度	4000	[pps]
原点復帰加減速度	200000	[pps2]
点検端子 1 出力選択	VELOCITY	
点検端子 2 出力選択	TORQUE	
点検端子 1 出力係数	3000	
点検端子 2 出力係数	300	
位置ループゲイン	前面パネルのゲインボリューム有効	
位置ループフィードフォワードゲイン	〃	
速度ループゲイン	〃	
速度ループ積分補償ゲイン	〃	
ゲインボリューム	ON	

8 表示内容

8.1 LED表示

GPPR ドライバの前面パネルにある 2 点の LED により、GPPR の動作状態を判断することができます。

以下に、それぞれの説明をします。

8.1.1 RDY (緑色／赤色)

この LED は GPPR ドライバが正常に動作していることを表わす LED です。通常は緑色で点灯していますが、ノイズ等の誤動作で内部の CPU が正常に動作しなくなったとき、LED は赤色で点灯します。

8.1.2 SRV (緑色／赤色)

サーボ状態を表す LED です。ドライバがサーボ OFF のときは消灯し、サーボ ON しているときは緑色で点灯します。ただし、なんらかのアラームが発生したときは赤色で点灯します。

発生したアラームは通信機能によって知ることができます。アラームの詳しい内容については「13 保護機能について」を参照してください。

8.2 通信による状態表示

通信機能により運転中のドライバの各種状態を表示することができます。ここでは、各内容を説明しますが、通信機能については「12 通信機能について」、「12.4 状態表示」を参照してください。

8.2.1 指令パルス

指令パルス入力 PA, PB (CN1-1 ~ 4) より入力されたパルスの累積値を表示します。単位は[pulse] です。

8.2.2 帰還パルス

レゾルバより帰還された信号をパルス変換し、その累積値を表示します。単位は[pulse] です。

8.2.3 偏差パルス

偏差カウンタに溜っているパルス数を表示します。この値は 4 遅倍後のレゾルバ変換発生パルスになります。単位は[pulse] です。

8.2.4 速度

モータの回転数を表示します。単位は[rpm] です。

8.2.5 トルク

発生しているトルクを表示します。単位は[%] です。

この値は、対応モータ (M・CODE による) の定格トルクを 100[%] として表示されます。

8.2.6 負荷率

現在の負荷率 (モータに掛かっている負荷の状態) を表示します。単位は[%] です。

この値は、対応モータ (M・CODE による) の連続負荷許容値を 100[%] として表示されます。

この値が 100[%] を越えると過負荷アラームとなります。

8.2.7 アラーム

最後に発生したアラームの内容 (アラーム発生中であればそのアラーム内容) を表示します。

9 点検端子

GPPR ドライバには TP1, TP2 の点検端子があり、それぞれ帰還速度、発生トルク、位置偏差、負荷率を選択してモニタできます。それぞれの端子は、アナログ電圧で最大 ± 13.5 V 程度まで出力されます。

ただし、分解能は $10\text{V}/600$ 分割程度ですので、運転状態の目安を知るのにご利用ください。
以下に、それぞれの内容を説明します。(GND は点検端子のコモンです)。

9.1 帰還速度

回転数のモニタができます。初期設定（工場出荷値）で、TP1 はこの設定になっており、出力が $\pm 10\text{[V]}$ になるときの回転数は $\pm 3000\text{[rpm]}$ となっています。

9.2 発生トルク

発生トルクのモニタができます。初期設定（工場出荷値）で、TP2 はこの設定になっており、出力が $\pm 10\text{V}$ になるときの発生トルク値は $\pm 300\text{[%]}$ となります。


9.3 位置偏差

位置偏差のモニタができます。


9.4 負荷率

負荷率のモニタができます。

速度出力の場合（係数 $3000[\text{rpm}] / 10[\text{V}]$ ）

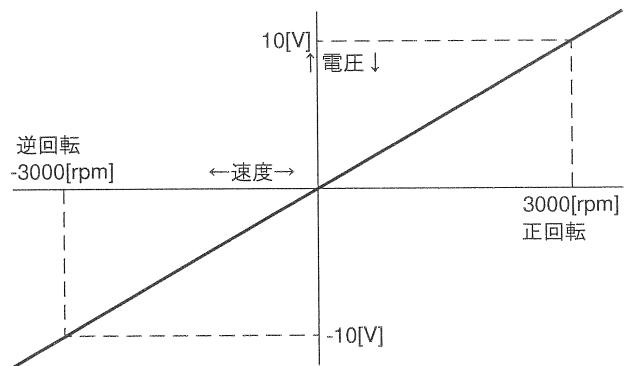

トルク出力の場合（係数 $300[\%]/10[\text{V}]$ ）

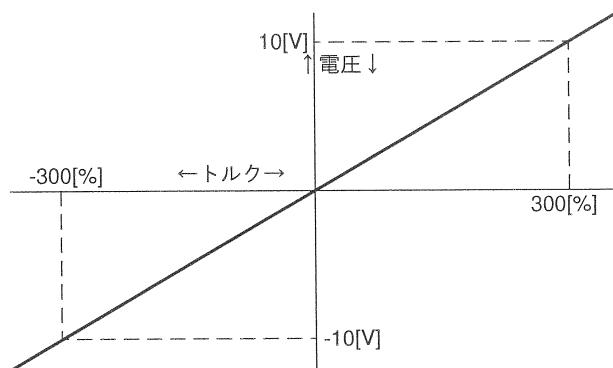


10 試運転・調整方法

10.1 試運転

メカの調整のため、仮配線をして、とりあえずモータの試運転を行いたい場合は、以下の要領で行ってください。

- 1) ジョグ運転で駆動するために下図のような仮配線を行います。
- 2) 位置ループゲインボリュームをセンターに、その他を左いっぱい（CCW）に回してください。
- 3) ドライバの電源を入れてください。
この状態では、モータは停止してポジションキープ状態（モータ軸を手で回しても元へ戻る状態）になっています。
- 4) 下図のスイッチS 1のみONにすると正回転方向にジョグ加減速度で加速し、ジョグ速度で定回転となります。OFFにすると減速し停止します。
- 5) 下図のスイッチS 2のみONにすると逆回転方向に同様にジョグ運転されます。

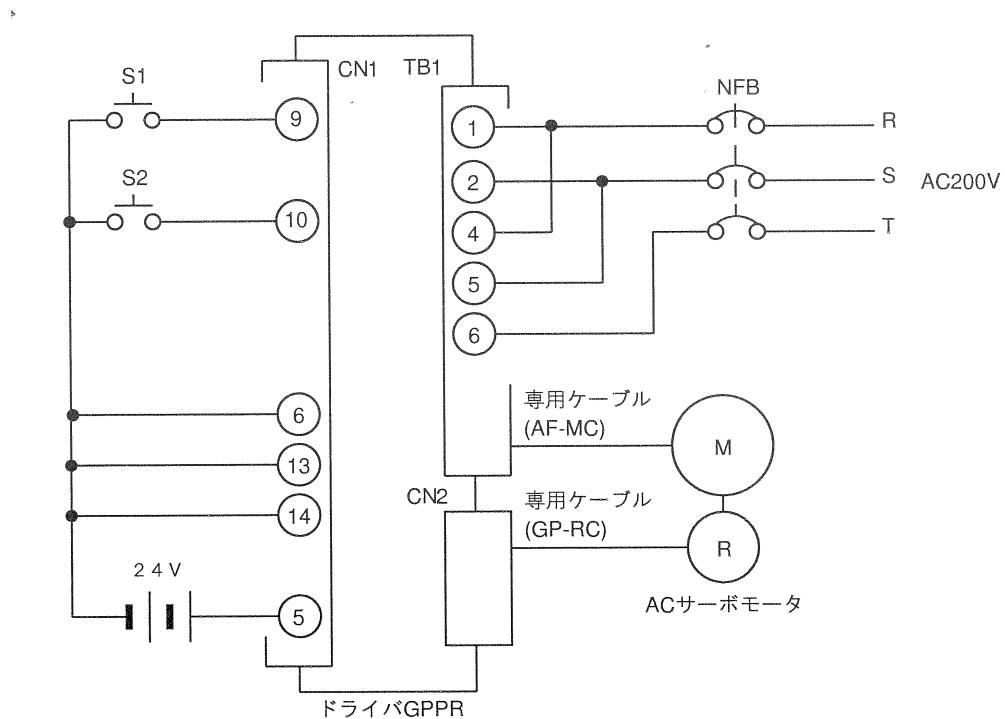

仮配線ではなく、完全な形で試運転を行う場合は、以下の点に注意して慎重に実施してください。
試運転時、一番危険なのはモータの暴走と逆走ですので、異常時には速やかにモータが停止できるようにしておきます。

- 1) 非常停止スイッチを設けて、電源を切るか、サーボOFF（CN1-6をオープンにする）にして、異常時には速やかにモータが停止させられるようにしておきます。
- 2) コントローラのプログラムミスで異常速度指定が与えられないようテストプログラムの再チェックをしてください。
- 3) 危険性が高い場合は、コントローラの設定速度を下げるか、オーバライドを下げてからテストプログラムを実行してください。

10.2 調整

各ゲインボリュームを変更して調整を行います。

1) 速度ループゲイン



このゲインを上げるとサーボ剛性が高くなり、負荷変動に対する速度変動も少なくなります。しかし、上げすぎるとサーボ系は不安定になります。

2) 速度積分補償ゲイン

速度指令に対する応答性を調整します。この値を上げると応答が速くなります。以下に示すテスト運転を行ないながら適正な状態に調整してください。

値を上げすぎるとモータがハンチング（モータが左右に回転振動を起こした不安定な状態をいう）します。値を下げすぎるとオーバーシュートはなくなりますが、応答が遅くなり、右図のように負荷変動による速度変動も大きくなります。

実際の値の調整方法は、ステップ状の速度指令を与えて、その時の速度応答をオシロスコープで観察したり、メカの振動の具合を観察しながら、右図のようにオーバーシュート、アンダーシュートが繰返し発生する少し手前（2の状態）に設定するのが理想です。負荷によりこの調整値が異なりますので、なるべく実負荷状態で調整してください。この速度は速度モニタ出力 TP-1 で観測してください。

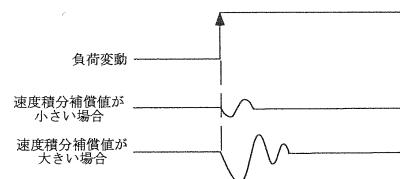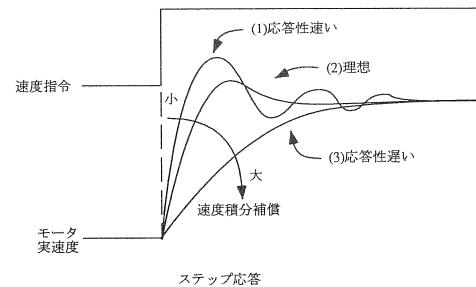

3) 位置ループゲイン

このゲインを上げると、位置偏差が少なくなり、位置決め精度が高まります。サーボ系が不安定にならない程度にゲインを上げて使用してください。

11 手動運転

GPPR ドライバは指令パルス入力に与えられたパルスにより駆動されますが、そのほかに手動運転としてジョグ運転と原点復帰の運転機能があります。

11.1 ジョグ運転

ジョグ運転では、JG+, JG- 入力が ON になっている間、パラメータで設定された速度、加速度で駆動します。

ジョグ運転用入力

正転ジョグ入力

JG+ (CN1-9)

逆転ジョグ入力

JG- (CN1-10)


ジョグ運転用パラメータ

ジョグ速度[pps]

ジョグ加減速度[pps²]

(注)

- ジョグ運転中でもパルス入力に入ったパルスは受け付けられます。
- JG+, JG- の両方が ON の場合には駆動しません。(駆動中であれば減速し、停止します。)
- ジョグ運転中は原点復帰を受け付けません。

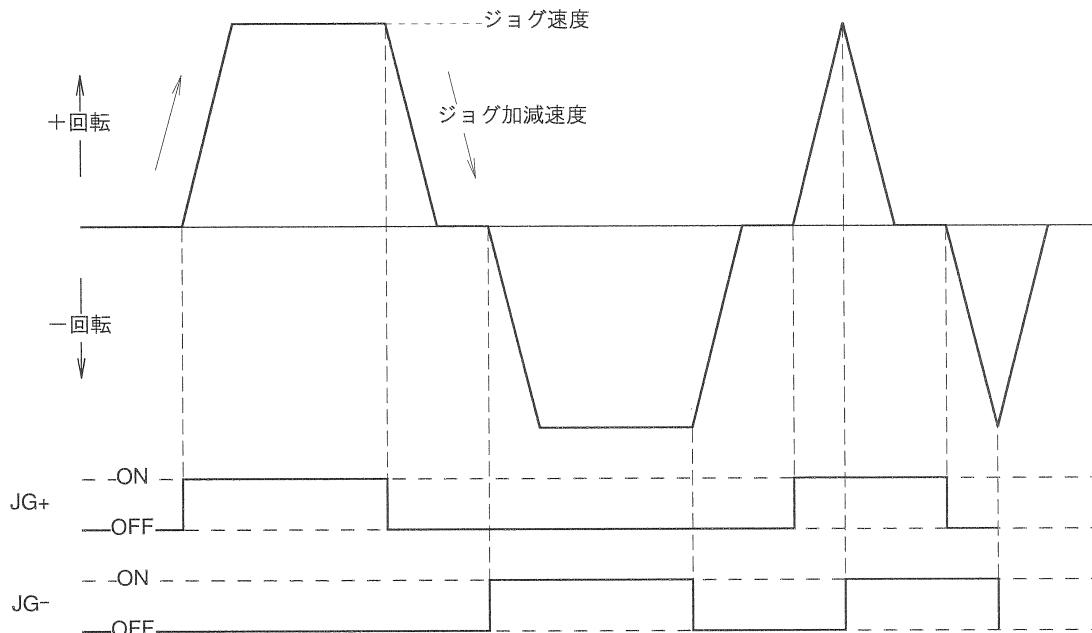

11.2 原点復帰

原点復帰入力がONしたとき、原点復帰駆動を行います。

原点復帰用入力	原点復帰入力	HOME (CN1-11)
	原点リミット入力 (b接点)	HLS (CN1-12)

原点復帰用パラメータ	原点復帰方向
	原点復帰第一速度[pps]
	原点復帰第二速度[pps]
	原点復帰加減速度[pps ²]

原点復帰の動作は以下のようになります。

(起動時、原点リミットHLSがONのとき)

- 1) 原点復帰方向に原点復帰第一速度で駆動します。
- 2) 原点リミットHLSが入ると減速停止します。
- 3) 原点復帰方向と逆方向へ原点復帰第二速度で駆動します。
- 4) 原点リミットHLSから抜けて、レゾルバ変換パルスの最初のZ相パルスを検出した点を原点として停止し、原点復帰を完了します。

(起動時、原点リミットHLSがOFFのとき)


- 1) 原点復帰方向と逆方向に原点復帰第一速度で駆動します。
- 2) 原点リミットHLSを抜けたら、減速停止します。
- 3) ここからは、上記シーケンスの1から実行され、同様に原点復帰します。

(注)

○原点復帰運転中はパルス入力に入ったパルスは受け付けられません。

○原点復帰中はジョグ運転を受け付けません。

○原点リミットHLSは検出時OFFとなります。

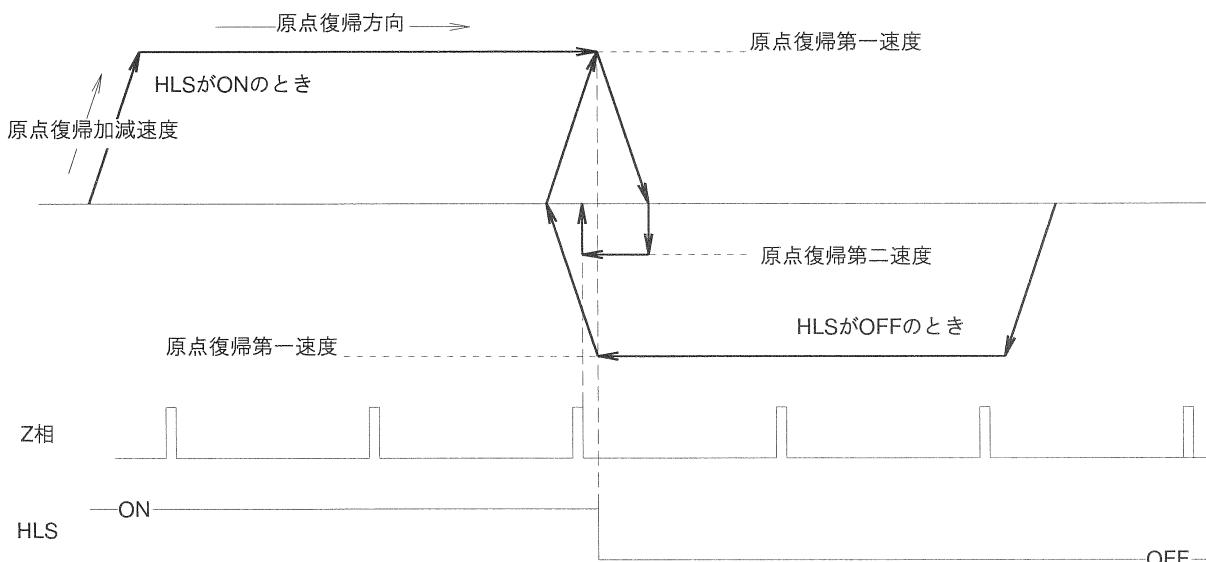

12 通信機能

GPPR シリーズは、パソコン（PC-98, IBM 互換機）との間でシリアル通信を行うことにより、パラメータを管理、状態のモニタを行うことができます。

パソコンと通信を行うためには、以下の製品が必要となります。

1) PC-98 または IBM 互換機

当社では全てのパソコンでの動作確認は行っておりません。動作確認機種についてはお問い合わせください。

2) 上記パソコン用 MS-DOS^{*}

MS-DOS^{*} ver3.1 以上を御用意ください。また、IBM 互換機では MS-DOS^{*} に ANSI.sys デバイスドライバを組み込んでください。ANSI.sys については、MS-DOS^{*} のマニュアルを参照してください。

注：Windows95^{*} のコマンドラインからは使用できません。

3) GPPR 通信ソフトウェア TELGPP

GPPR シリーズのオプション製品です。（2DD,3.5 インチ FD PC-98, IBM 互換機共通フォーマット）

4) 接続ケーブル GP-RS25 (PC-98), GP-RS9 (IBM 互換機)

GPPR シリーズのオプション製品です。必ずこのケーブルを用いて接続してください。

12.1 起動方法

1) ケーブルの接続


ケーブルは確実に挿入してください。また、パソコン側のコネクタのプラグ抜け防止用ネジを締めてください。

2) 起動

パソコンの電源を入れ、MS-DOS^{*} を立ち上げてください。MS-DOS^{*} のプロンプトが表示されている状態で TELGPP のディスクをセットし、カレントドライブをこのディスクにしてください。

A> TELGPP

と入力することにより起動し、以下の画面が表示されます。

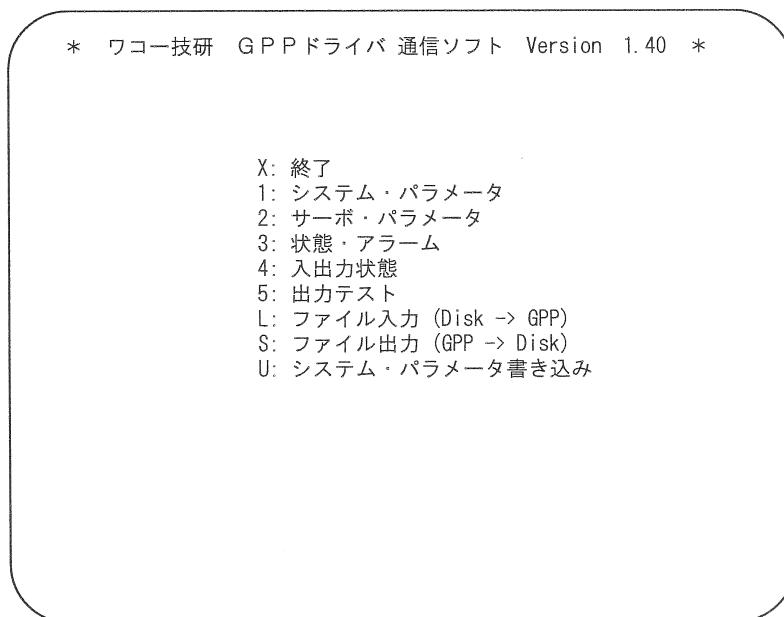

12.2 メニュー画面の使用方法

TELGPP を立ち上げた状態では 1 個の項目が強調表示（黄線または反転表示）されています。

システムパラメータ、サーボパラメータで各種パラメータの変更を行います。状態・アラームでは、GPPR ドライバの動作状態や発生しているアラームを表示します。ファイル入出力は全てのパラメータの保存と読み出しを行います。

↓または→ : 強調項目を下げる。

↑または← : 強調項目を上げる。

リターン : 選択する。

12.3 パラメータの変更方法

メニュー画面でパラメータを選択した場合、パラメータにより以下の 2 種類の画面に切り替わります。表示されていないパラメータはスクロールすることにより表示されます。

* ワコー技研 GPP ドライバ 通信ソフト Version 1.40 *

システム・パラメータ

01	POSITIVE	指令極性
02	ON	メカロック判定
03	2P	パルス入力型式
04	1	電子ギヤ係数A
05	1	電子ギヤ係数B
06	10	位置決め完了範囲 [pulse]
07	10000	許容位置偏差 [pulse]
08	3500	速度制限 [rpm]
09	300	トルク制限 [%]
10	3000	ジョグ速度[pps]
11	300	ジョグ加減速度[pps^2]
12	POSITIVE	原点復帰方向
13	10000	原点復帰第一速度[pps]
14	4000	原点復帰第二速度[pps]
15	200000	原点復帰加減速度[pps^2]
16	VELOCITY	点検端子1 出力選択

* ワコー技研 GPP ドライバ 通信ソフト Version 1.40 *

サーボ・パラメータ

00	3000	位置ループゲイン
01	300	位置ループフィードフォワードゲイン
02	300	速度ループゲイン
03	5000	速度ループ積分補償ゲイン
04	ON	ゲインボリューム

メニュー画面と同様の操作でパラメータを選択します。(ただし、エスケープでメニュー画面に戻ります。)

パラメータを選択すると、最下行に選択したパラメータの設定範囲と現在の値が表示されます。

数値を代入してリターンを押すことにより値が変更されます。

このとき、上部に「DATA CHANGED」表示され、パラメータが変更されたことを示します。

数字キー : 値を入力できます。

リターン : 表示されている値が設定されます。


バックスペース (BS) : 1文字削除します。

エスケープ : 変更を取り消します。

設定（リターンキーによる）と同時に GPPR 内のパラメータは更新されますが、このままでは電源を再投入すると元に戻ってしまいます。パラメータを登録（フラッシュメモリへの書き込み）を行うにはメニューのユーザパラメータの書き込みを行ってください。

12.4 状態・アラーム

ドライバの各種状態とアラームの内容を表示します。ただし、シリアル通信による遅れのため、変化している項目については、表示値と実際の値は異なります。エスケープによりメニュー画面に戻ることができます。アラーム発生時は最下行にアラーム内容が表示されます。

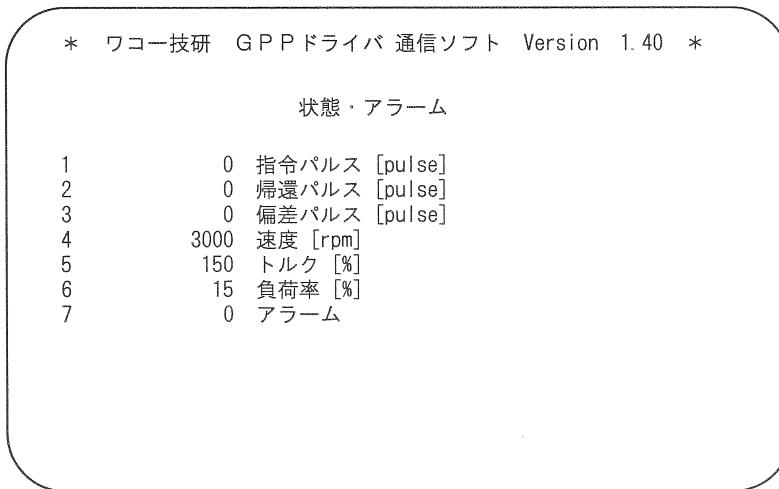

12.5 入出力状態、出力テスト

入出力状態では、動作中のドライバの入出力状態を逐次表示します。

出力テストでは、出力信号の状態をパソコンにより変更できるため、結線のチェック等に使用できます。出力の変更方法はパラメータの変更方法と同様にして行います。

* ワコ一技研 GPP ドライバ 通信ソフト Version 1.40 *

入出力状態

00	0	サーボON入力
01	0	アラームリセット入力
02	0	偏差カウンタクリア入力
03	0	正転ジョグ入力
04	0	逆転ジョグ入力
05	0	原点復帰入力
06	0	原点リミット入力
07	0	正転停止入力
08	0	逆転停止入力
09	0	位置決め完了出力
10	0	ブレーキ制御出力

* ワコ一技研 GPP ドライバ 通信ソフト Version 1.40 *


出力テスト

01	0	位置決め完了出力
02	0	ブレーキ制御出力

12.6 パラメータの保存

GPPR に設定されているパラメータをディスクに保存します。


はじめにファイル名を聞いてきますので、保存するパラメータのファイル名を入力し、リターンを押してください。異常がなければ下図のようになります。このあと、なにかキーが入力されればメニュー画面に戻ります。

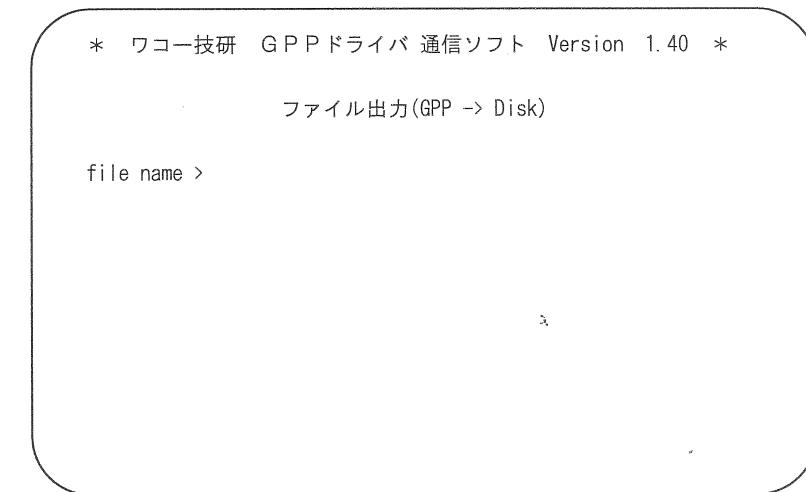

12.7 パラメータの読み出し

ディスクに保存されているパラメータを GPPR に設定します。

ファイル名を聞いてきますので、読み出すパラメータのファイル名を入力し、リターンを押してください。異常がなければ下図のようになります。このあと、なにかキーが入力されればメニュー画面に戻ります。

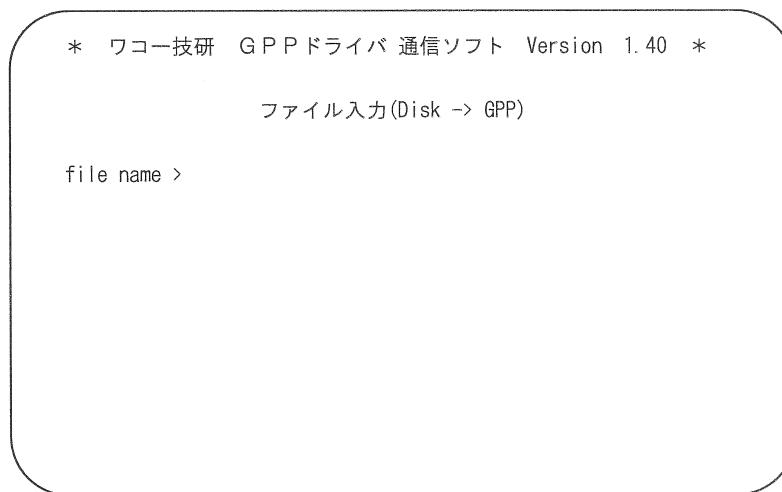

12.8 コマンド書式

TELGPP は次のようなオプション設定ができます。

/E : 英語表示

/IBM1/98 : 使用機種 (ただし、通常は自動判別しますのでこのオプションは行わないでください。)

/E オプションを設定したときは、以下のような表示となります。

* Waco Giken GPP Driver Telecontrol Software Version 1.40 *

X: Exit

1: System Parameter

2: Servo Parameter

3: Status, Alarm

4: I/O State

5: Output Test

L: File Load (Disk → GPP)

S: File Save (GPP → Disk)

U: System Parameters to Flash

* 1 MS-DOS, Windows95 はマイクロソフト社の登録商標です。

13 保護機能

本ドライバは以下に記す各種の保護機能を有しており、これらの保護機能が動作すると、ドライバは停止状態（モータはフリー状態）となります。また、前面パネルの SRV-LED が赤色に点灯します。発生したアラーム内容については通信機能により知ることができます。

アラームの原因を除去してから、リセット入力をオンするか、電源を再投入するとアラーム状態が解除されます。

13.1 保護機能の内容

13.1.1 パワー T r サーマル

パワー T r ヒートシンクの温度センサが異常過熱を検出したときアラームとなります。

13.1.2 回生抵抗サーマル

回生抵抗の温度センサが異常過熱を検出したときアラームとなります。

13.1.3 ソフトチャージ未完了

主電源が入っていないときにサーボがONするとこのアラームとなります。

13.1.4 過電流

モータ出力の短絡・地絡などによって、出力段に過大電流が流れたときアラームとなります。

このアラームは解除不能です。電源を再投入してください。

13.1.5 過電圧

回生エネルギーにより、コンバータ部の電圧が異常に上昇したときアラームとなります。

このアラームは解除不能です。電源を再投入してください。

13.1.6 電圧低下

入力電源電圧が異常に低下したときアラームとなります。

このアラームは解除不能です。電源を再投入してください。

13.1.7 位置偏差異常

偏差カウンタの値がパラメータで設定された許容値を超えたときこのアラームとなります。原因としては、過大周波数の指令パルス入力、モータ負荷大、ロック状態、負荷イナーシャ過大などで指令が追従できない場合、モータの断線などが考えられます。

13.1.8 メカロック


トルクが発生しているのに、速度がゼロであったり、現在位置が変化しない状態が続いた場合、メカロックと判定します。メカロック判定基準は、トルクが飽和状態でモータ速度が 60[rpm]以下の状態が 0.2[sec] 以上続いた時にこのアラームとなります。

13.1.9 過速度

モータの速度がそのモータの最大回転数を超えた状態が 1[sec] 以上続いたときにこのアラームとなります。原因としてはゲイン設定ミスによる挙動異常、配線ミスによる暴走などが考えられます。

13.1.10 過負荷

モータの電流を検出して過負荷を判定します。電流と時間については右の検出特性図に示す条件でアラーム判定します。ただし、この判定レベルは $\pm 10[\%]$ ほどのばらつきがありますので、目安としてください。原因としては、モータ負荷が過大、ロック状態、加減速が頻繁過ぎるなどが考えられます。

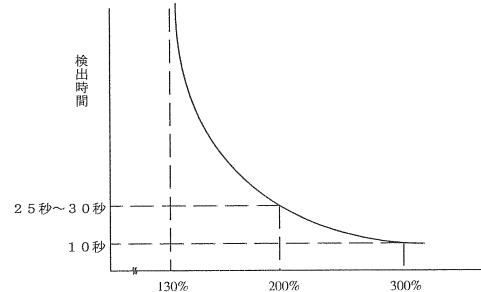

13.1.11 ユーザメモリ異常

ユーザ変更可能なパラメータ（指令極性、ゲイン等）を保存しているフラッシュメモリに何らかの異常が発生したときこのアラームとなります。アラーム解除後は全パラメータの見直しを行ってください。

13.1.12 メーカメモリ異常

モータの定数などを保存しているフラッシュメモリに何らかの異常が発生したとき、このアラームとなります。このアラームは解除不能です。
電源再投入後も発生する場合は弊社営業担当までご連絡ください。

13.1.13 C P U 異常

ノイズ等の原因により C P U が正常動作しなくなった場合、ウォッチドッグタイマーが作動し、このアラームが発生します。

このアラームは解除不能です。電源を再投入してください。

13.2 トラブルと対策

本ドライバには前項に示すような保護機能が内蔵されていますので、LED表示とアラームコード出力でその種別を判断して、原因を調べてから適切な処置をとってください。

以下に頻度の高いトラブルを示します。

1) 入出力信号端子でのミス

- サーボON入力が未処理なため、ポジションキープしない。
- 正／逆転停止が未処理なため、ポジションキープしない。
- 指令パルス入力が未処理なため、モータが回らない。
- 入力パルス幅が小さすぎる。

2) 配線クズ、盤の現合加工時の切り粉などがドライバ内部に混入して、ドライバを誤動作させたり、破損させる。

3) ユーザ側でモータ・レゾルバ結線を実施した場合、その作業ミスによって、ドライバがアラームとなる。

4) 配線ケーブルに無理な力がかかり、断線や地絡事故を起す。

5) 接地（ドライバの E 端子、モータの FG 端子の接地）が不完全でモータが脈動する。

6) 選定したモータがパワー不足で応答性が悪く、過負荷アラームで停止する。

7) モータ軸の結合カップリングのガタ、タイミングベルトのゆるみなどでメカが振動する。

8) モータの最大トルクがギヤ、ボールねじ、カップリングの許容トルクを越えていて破損させてしまう。


9) 使用電圧が低く、不足電圧アラームで停止する。

10) 使用電源の電圧変動が大きく、モータが高回転域で振動する。

※ 「13.1 保護機能の内容」やこの項を参考にして調べて、その原因をつかんでから対処してください。
もし、原因が把握できない場合は、当社営業担当までご連絡下さい。

13.2.1 対策フロー

モータが回転しない、暴走する

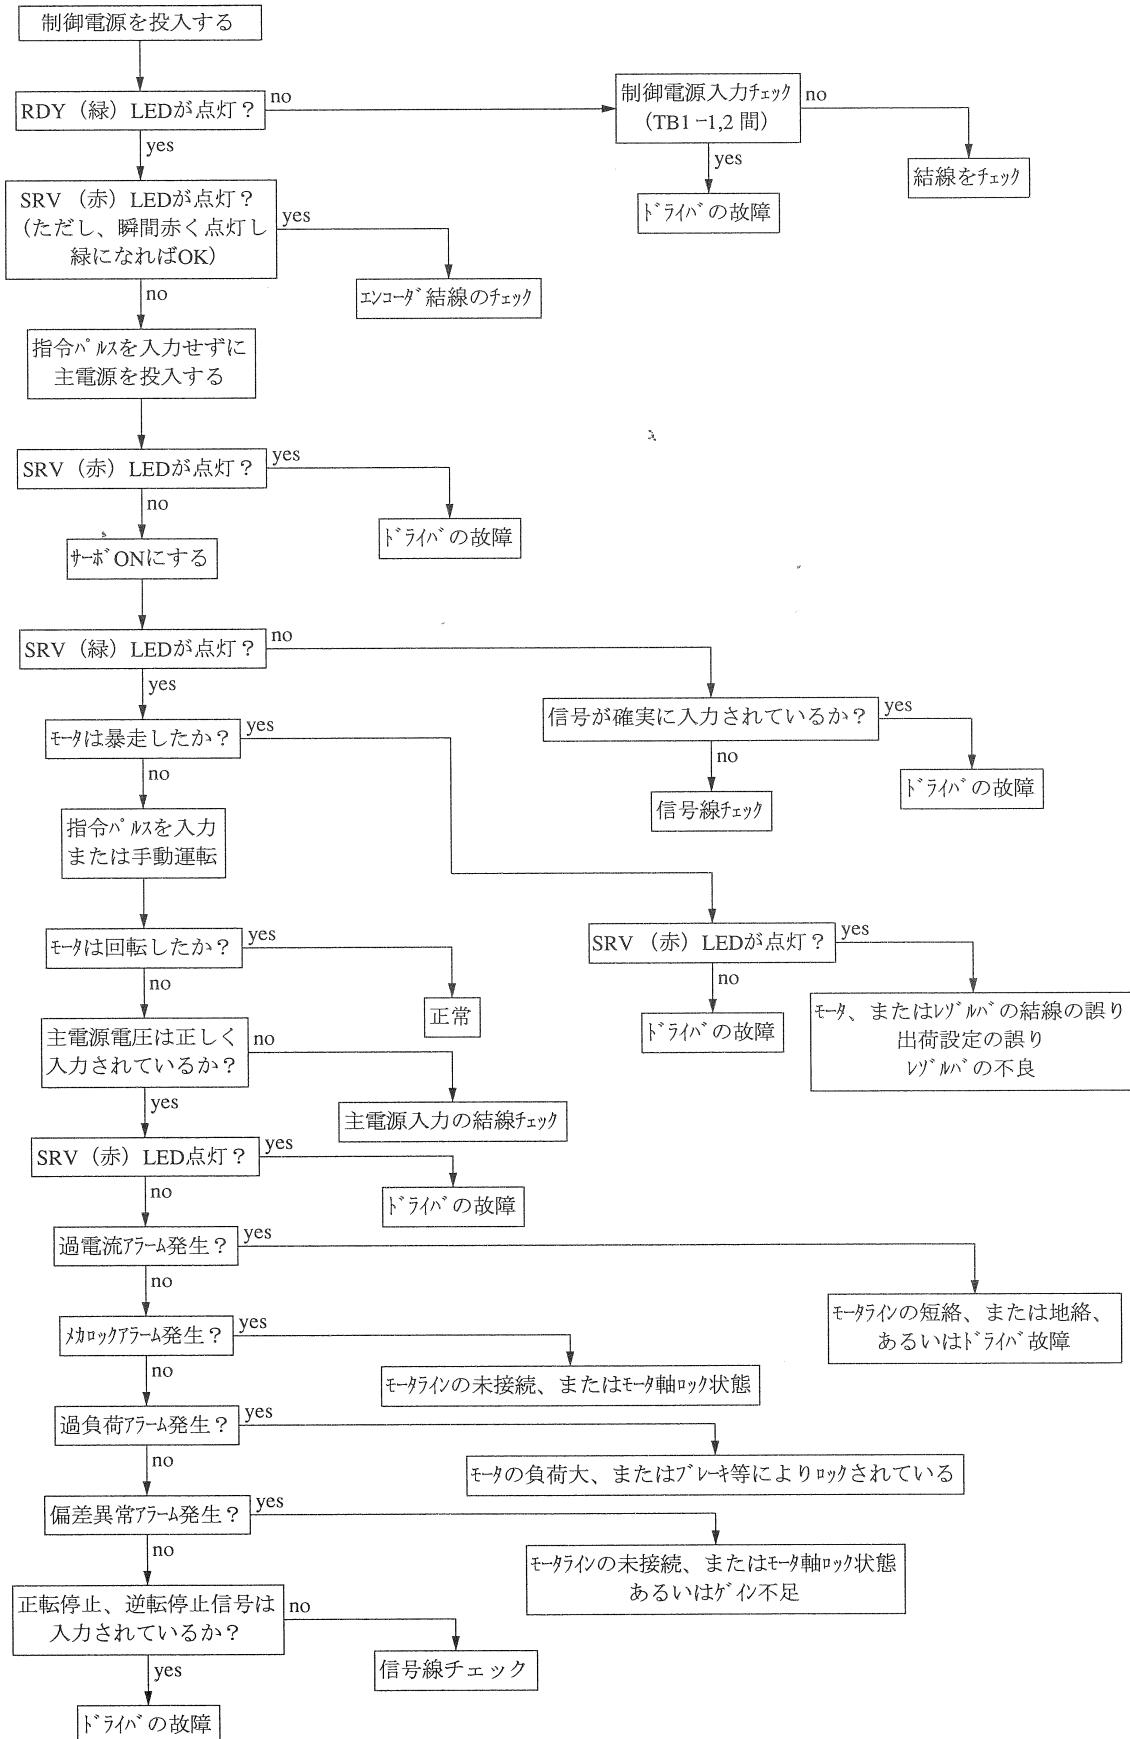


14 オプション

14.1 弊社適合モータ用モータケーブル

型式：AF-MC 2、3、5、8

モレックス
5559-4P (プラグ)
5558 (オスターミナル)

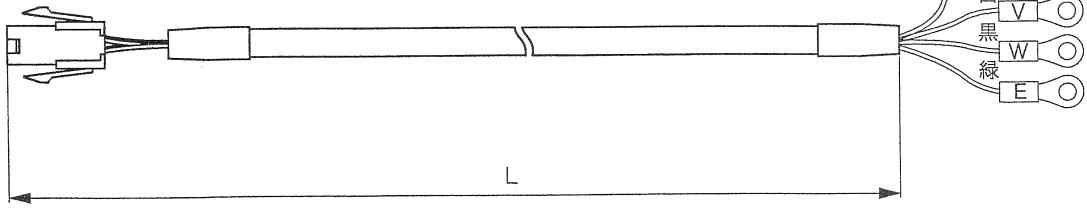


型式	L [m]
AF-MC 2	2.0
AF-MC 3	3.0
AF-MC 5	5.0
AF-MC 8	8.0

14.2 弊社適合モータ用レゾルバケーブル

型式：GP-RC 2、3、5、8

モレックス
51029-0910 (ハウジング)
50087-8160 (ターミナル)


高密度D-SUB 9 (メス)

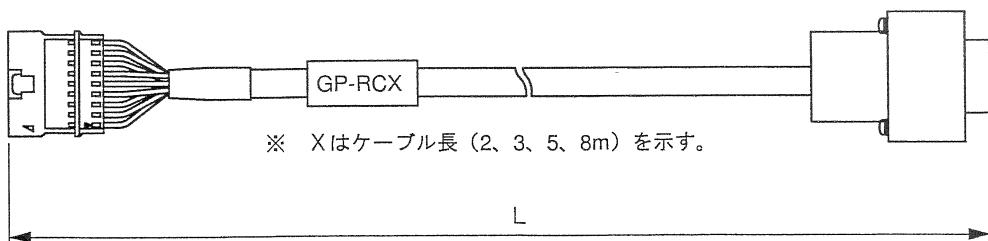


型式	L [m]
GP-RC 2	2.0
GP-RC 3	3.0
GP-RC 5	5.0
GP-RC 8	8.0

14.3 通信ケーブル

型式：GP-RS25 (PC-98シリーズ対応)

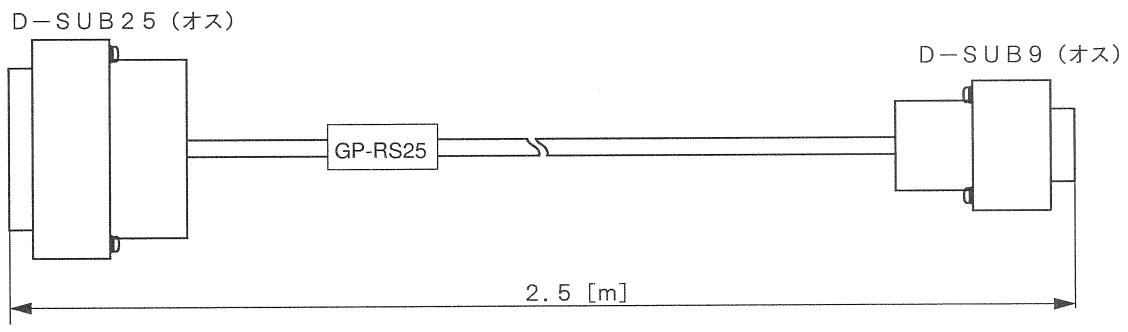

型式：GP-RS9 (IBM互換機対応)

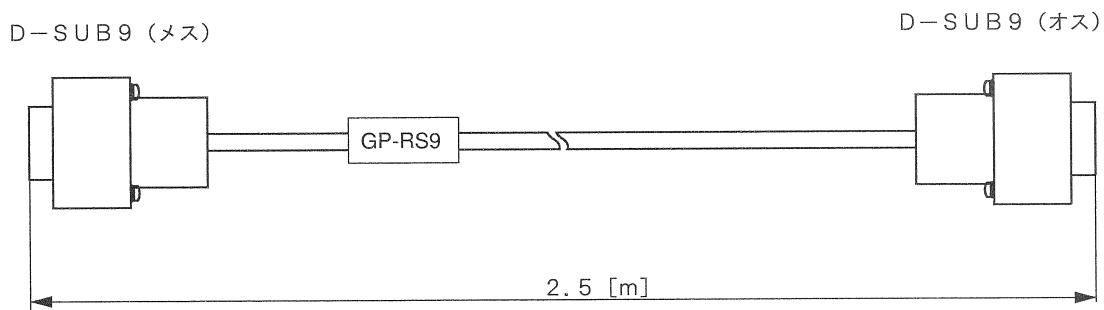

14.4 通信ソフトウェア

型式：TELGPP (PC-98、IBM互換機兼用)

3.5インチディスク (TELGPL、TELGPP、TELGPA同梱)

14.5 予備コネクタ

型式：GP-CNC (制御入出力コネクタ)

高密度D-SUB 26ピン (オス) コネクタとカバーのセット

型式：GP-CNRZ (レゾルバコネクタ)

高密度D-SUB 15ピン (メス) コネクタとカバーのセット


型式：GP-CNR (通信コネクタ)

D-SUB 9ピン (オス) コネクタとカバーのセット

14.6 外付け回生抵抗器

型式：A F - R R 1 9 (70 [W] 60 [Ω])


[mm]

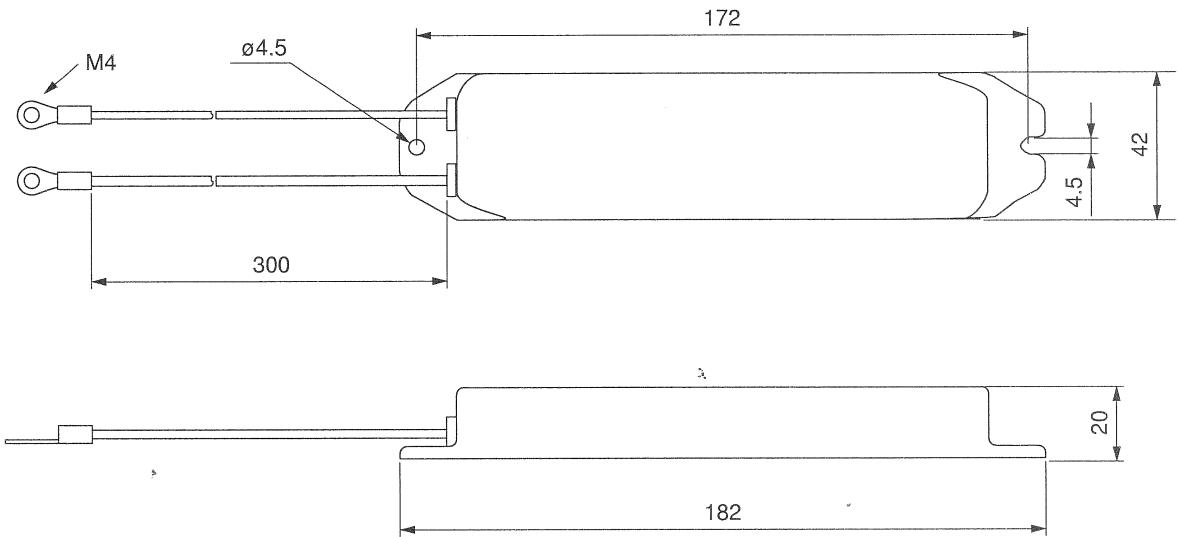


14.7 ノイズフィルタボード

型式：A F - N F 1 (GPPR-4 ~ 16)

[mm]

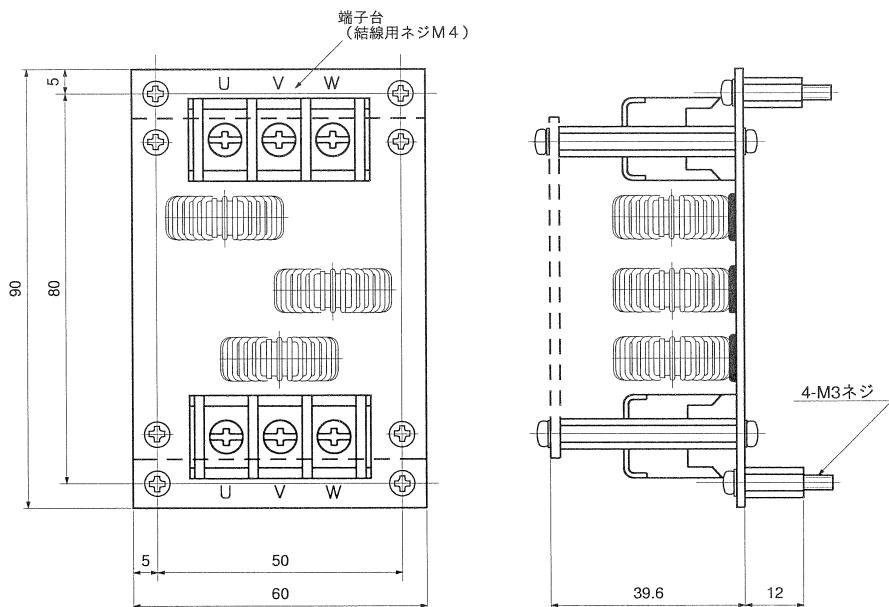

型式：A F - N F 2 (GPPR-24L ~ 40L)

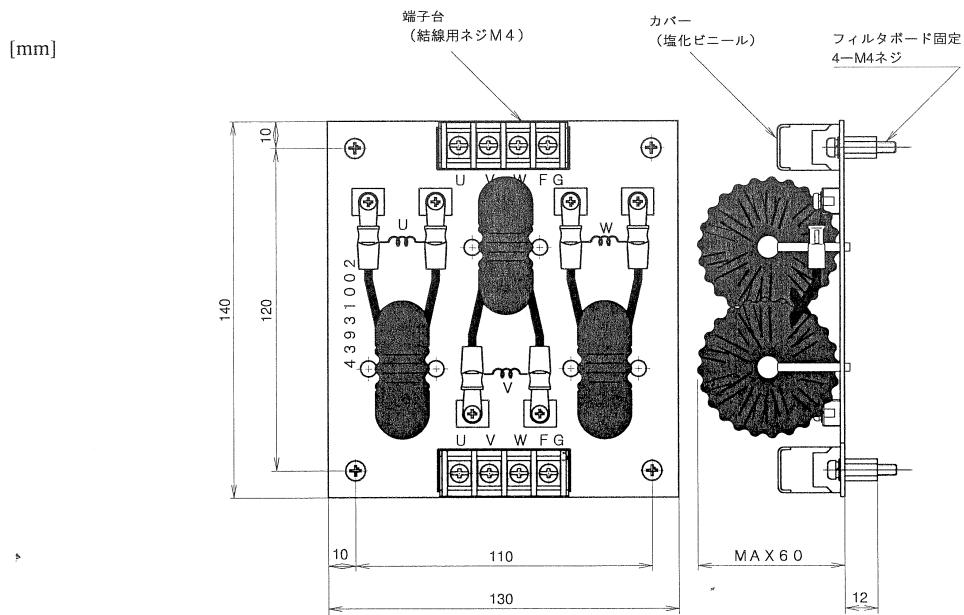

15 最後に

本ドライバは厳重な検査を経て出荷されております。

初期段階のトラブルにつきましては、配線、使用方法に誤りがないか、本書を読み直していただき、もう一度チェックしてください。もし、その上で正常に動作しない場合には、次の内容を調べ、当社営業担当までご連絡ください。

- 型式名、製造番号
- 使用モータ
- 購入代理店
- 不具合状況（なるべく詳細に）
- 稼働状況、使用日数
- 使用環境

尚、お取り扱い上のミスにより破損いたしました場合の修理は、すべて有償扱いとなりますので、ご了承ください。

【英数】	
C P U異常 (アラーム)	44
L E D表示	31
R D Y (L E D表示)	31
S R V (L E D表示)	31
 【ア行】	
アラーム (状態表示)	31
アラーム出力 (C N 1)	21
アラームリセット入力 (C N 1)	19
位置決め完了出力 (C N 1)	21
位置決め完了範囲 (パラメータ)	27
位置偏差 (点検端子)	32
位置偏差異常 (アラーム)	43
位置ループゲイン (パラメータ)	29
位置ループフィードフォワードゲイン (パラメータ)	29
エンコーダ信号出力 (C N 1)	22
 【カ行】	
外形寸法	4
回生エネルギー吸収能力	9
回生抵抗サーマル (アラーム)	43
外部回生抵抗 (T B 1)	24
外部接続	11
各部の名称	6
過速度 (アラーム)	44
過電流 (アラーム)	43
過電圧 (アラーム)	43
過負荷 (アラーム)	44
帰還速度 (点検端子)	32
帰還パルス (状態表示)	31
 【サ行】	
起動方法 (通信機能)	37
逆転ジョグ入力 (C N 1)	19
逆転停止入力 (C N 1)	20
許容位置偏差 (パラメータ)	27
ゲインボリューム (パラメータ)	29
原点復帰 (手動運転)	36
原点復帰第一速度 (パラメータ)	28
原点復帰第二速度 (パラメータ)	28
原点復帰入力 (C N 1)	20
原点復帰方向 (パラメータ)	28
原点リミット入力 (C N 1)	20
コマンド書式 (通信機能)	42
試運転	33
システムパラメータの詳細	25
指令極性 (パラメータ)	25
指令パルス (状態表示)	31
指令パルス入力 (C N 1)	18
出荷時の設定 (パラメータ)	30
出力コモン (C N 1)	21
出力テスト (通信機能)	40
手動運転	35
仕様	3
状態表示 (通信機能)	39
ジョグ運転 (手動運転)	35
ジョグ加減速度 (パラメータ)	27
ジョグ速度 (パラメータ)	27
信号コモン (C N 1)	22
制御電源入力 (T B 1)	24
制御入出力コネクタ	15
制御入出力コネクタ (CN1) の詳細	18

制御入出力コネクタの接続	11
制御入出力コネクタの接続（「PC-XII シリーズ」と接続する場合）	12
正転ジョグ入力 (CN 1)	19
正転停止入力 (CN 1)	20
接続上の注意事項	8
接続例	11
接地 (CN 1)	22
接地 (TB 1)	24
速度 (状態表示)	31
速度制限 (パラメータ)	27
速度ループゲイン (パラメータ)	29
速度ループ積分補償ゲイン (パラメータ)	29
外付け回生抵抗器 (オプション)	49
【タ行】	
対策フロー	46
オプション	47
ダイナミックブレーキ能力	10
端子台	17
端子台 (TB1) の詳細	24
調整	34
通信機能	37
通信ケーブル (オプション)	48
通信コネクタ	16
通信コネクタ (CN3) の詳細	23
通信ソフト (DOS/V、PC98用) (オプション)	48
通信による状態表示	31
電圧低下 (アラーム)	43
点検端子 1 出力選択 (パラメータ)	28
点検端子 1 出力係数 (パラメータ)	28
点検端子 2 出力選択 (パラメータ)	28
点検端子 2 出力係数 (パラメータ)	28

点検端子	32
電源入力	8
電源／モータとの接続	13
電子ギヤ係数 A (パラメータ)	26
電子ギヤ係数 B (パラメータ)	26
トラブルと対策	45
トルク (状態表示)	31
トルク制限 (パラメータ)	27
【ナ行】	
入出力一覧表	15
入出力状態 (通信機能)	40
入力コモン (CN 1)	20
ノイズフィルタボード (オプション)	49
【ハ行】	
発生トルク (点検端子)	32
パワーTr サーマル (アラーム)	43
パラメータ	25
パラメータの変更方法 (通信機能)	38
パラメータの保存 (通信機能)	41
パラメータの読み出し (通信機能)	41
パルス入力形式 (パラメータ)	25
表示内容について	31
負荷率 (状態表示)	31
負荷率 (点検端子)	32
ブレーキ制御出力 (CN 1)	21
偏差カウンタクリア入力 (CN 1)	19
偏差パルス (状態表示)	31
保護機能	43

【マ行】

メカメモリ異常 (アラーム)	44
メカロック (アラーム)	43
メカロック判定 (パラメータ)	25
メニュー画面の使用方法 (通信機能)	38

モータケーブル (オプション)	47
モータ出力	9
モータ出力 (T B 1)	24

【ヤ行】

ユーザメモリ異常 (アラーム)	44
予備コネクタ (オプション)	48

【ラ行】

レゾルバケーブル (オプション)	47
レゾルバコネクタ	16
レゾルバコネクタ (CN2) の詳細	23

【ワ行】



株式会社ワコ一技研

本社・工場 〒230-0045 横浜市鶴見区末広町 1-1-50
TEL045-502-4441 / FAX 045-502-8624

大阪営業所 〒577-0843 東大阪市荒川 3-6-10-101
TEL06-6728-1172 / FAX 06-6728-1173

<http://www.wacogiken.co.jp/>

GPPR-80L

取扱説明書－増補版

暫定版 初版



株式会社 ワコ一技研


1 仕様

ドライバ型式		GPPR-80L		
項目	単位	ドライバ部		
瞬時最大電流	Arms	56.5 (80A peak)		
定格電流	Arms	15.5		
質量	Kg	約 7.0		
供給電源	制御電源	単相 AC 電源 170[V] ~ 264[V] 50/60[Hz]		
	主電源	3 相 AC 電源 170[V] ~ 264[V] 50/60[Hz]		
項目	単位	制御部		
指令パルス入力		指令入力用高速パルス受け入力回路を装備		
		指令形態	1 パルス方式	指令パルス、回転方向による制御
			2 パルス方式	正転指令パルス、逆転指令パルスによる制御
			2 相方式	90°位相差パルスによる指令方向制御(2倍速、4倍速設定可)
		指令回路		
		最大動作周波数	1 パルス方式	最大 500Kpps(ラインドライバ駆動時)
			2 パルス方式	最大 200Kpps(ラインドライバ駆動時)
制御入出力		入力信号	サーボ ON 入力	原点リミット入力
			アラームリセット入力	正転停止入力
			偏差カウンタクリア入力	逆転停止入力
			正転ジョグ入力	位置決め完了出力
			逆転ジョグ入力	ブレーキ制御出力
			原点復帰入力	アラーム出力
位置センサ		BRX 型ブラシレスレザーブルバ (内部処理分解能4096分割/回転)		
エンコーダ出力		RDC 回路による、エンコーダ疑似信号 A,B,Z 相をラインドライバ出力 出力パルス1024パルス(4倍カウントで4096パルス)		
モニタ出力		アナログ電圧によるドライバ運転状態のモニタ可能 初期設定 1ch:モータ速度 (パラメータ設定による偏差、速度、トルク、負荷率の切り換えと出力係数の設定が可能)		
LED表示		READY,SERVO/ALARM の2点表示		
ゲイン設定		位置アンプ:ループゲイン、フィードフォワードをボリュームまたは、パラメータ固定で設定 速度アンプ: ループゲイン、積分補償ゲインをボリュームまたは、パラメータ固定で設定		
制限機能		速度制限(モータの最大回転数)、トルク制限(定格トルクの約 300%)		
保持ブレーキ制御		保持ブレーキの制御を行う専用信号を装備。サーボ制御と同期を取った動作が可能		
保護機能		回生抵抗サーマル、ソフトチャージ未完了、過電流、過電圧、電圧低下、位置偏差異常、 メカロック、過速度、過負荷、エンコーダ異常、ユーザメモリ異常、メカメモリ異常、CPU異常		
その他機能		突入電流軽減回路内蔵、回生エネルギー吸収回路内蔵		


※ 表中の最大ピーク電流と、連続定格電流は、ドライバ単体での数値です。

組み合わせるモータによって変わります。

2 外形寸法

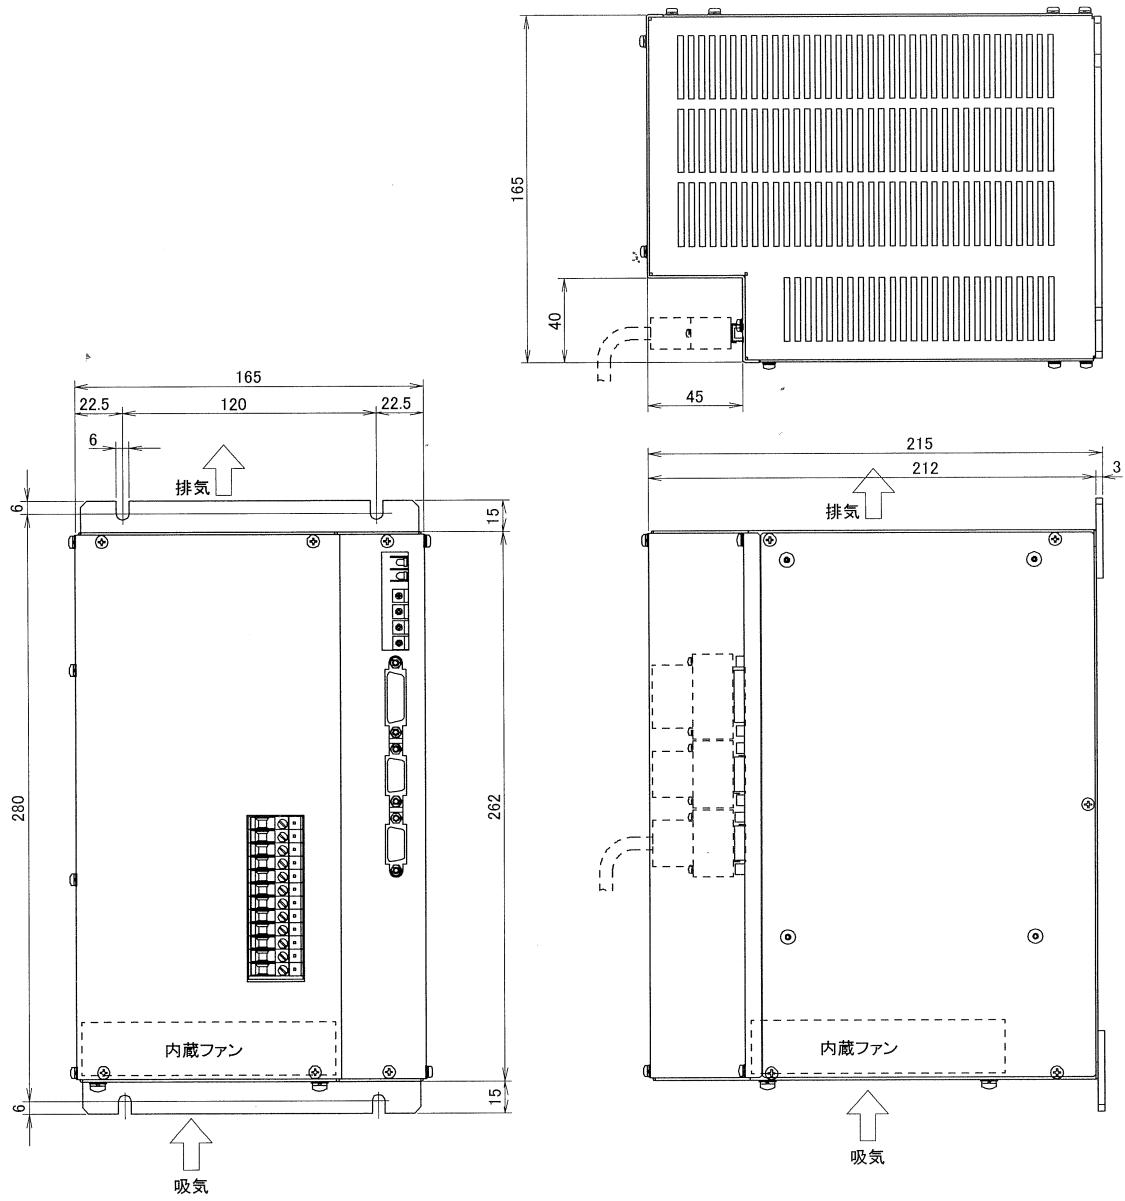


3 各部の名称

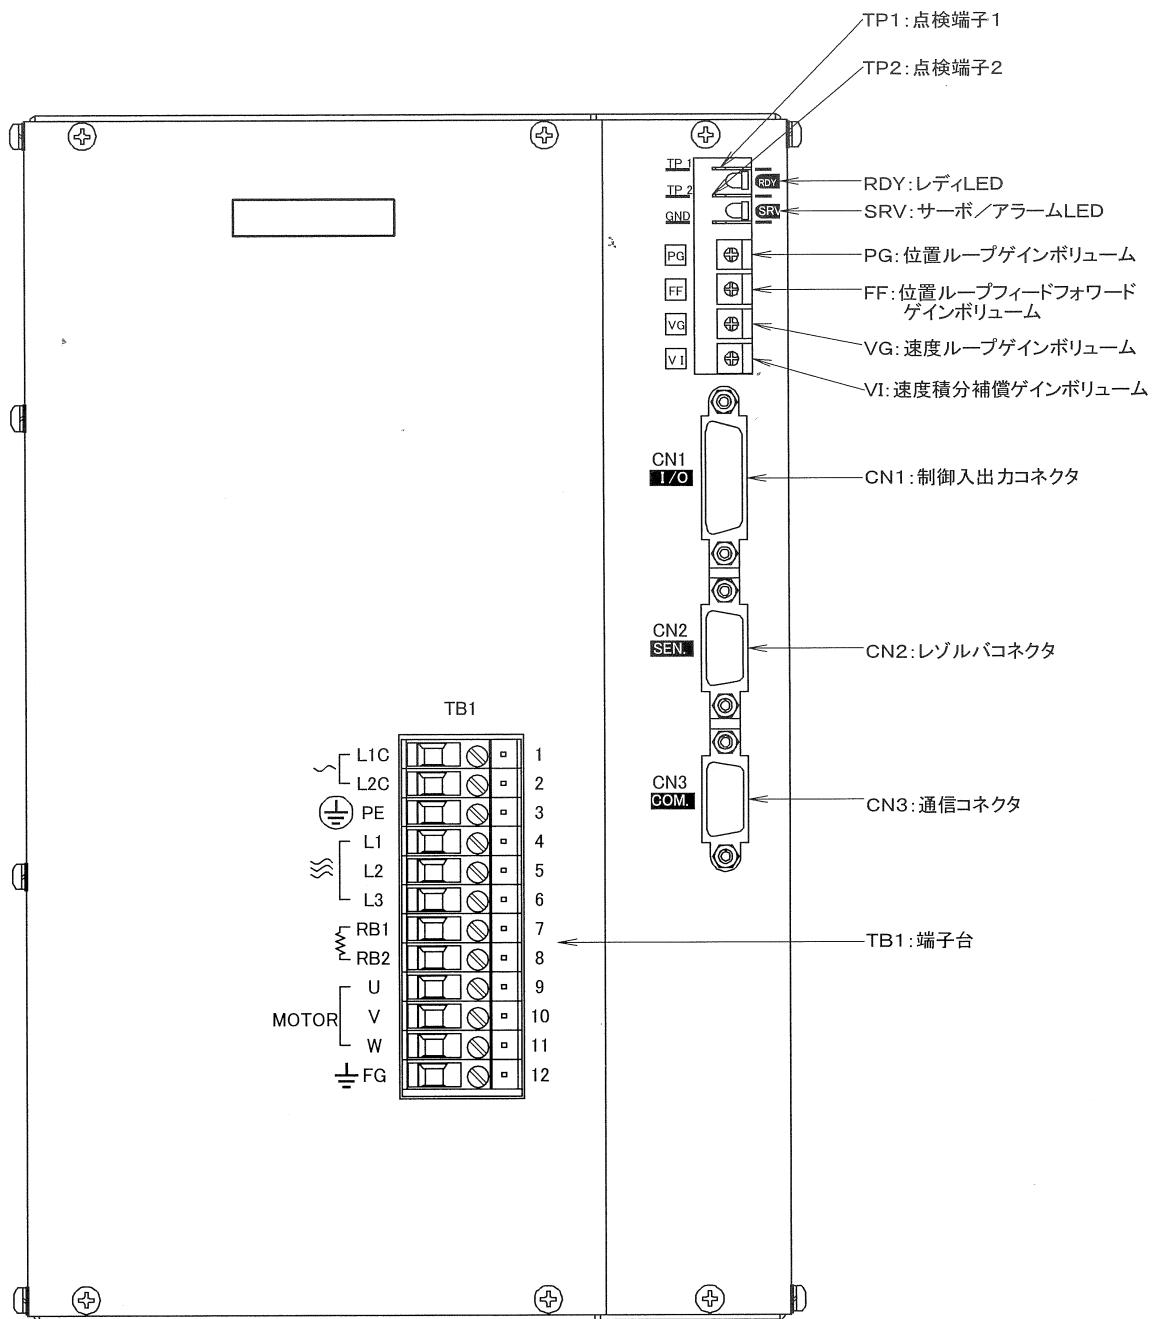


4 接続例

4.1 制御信号

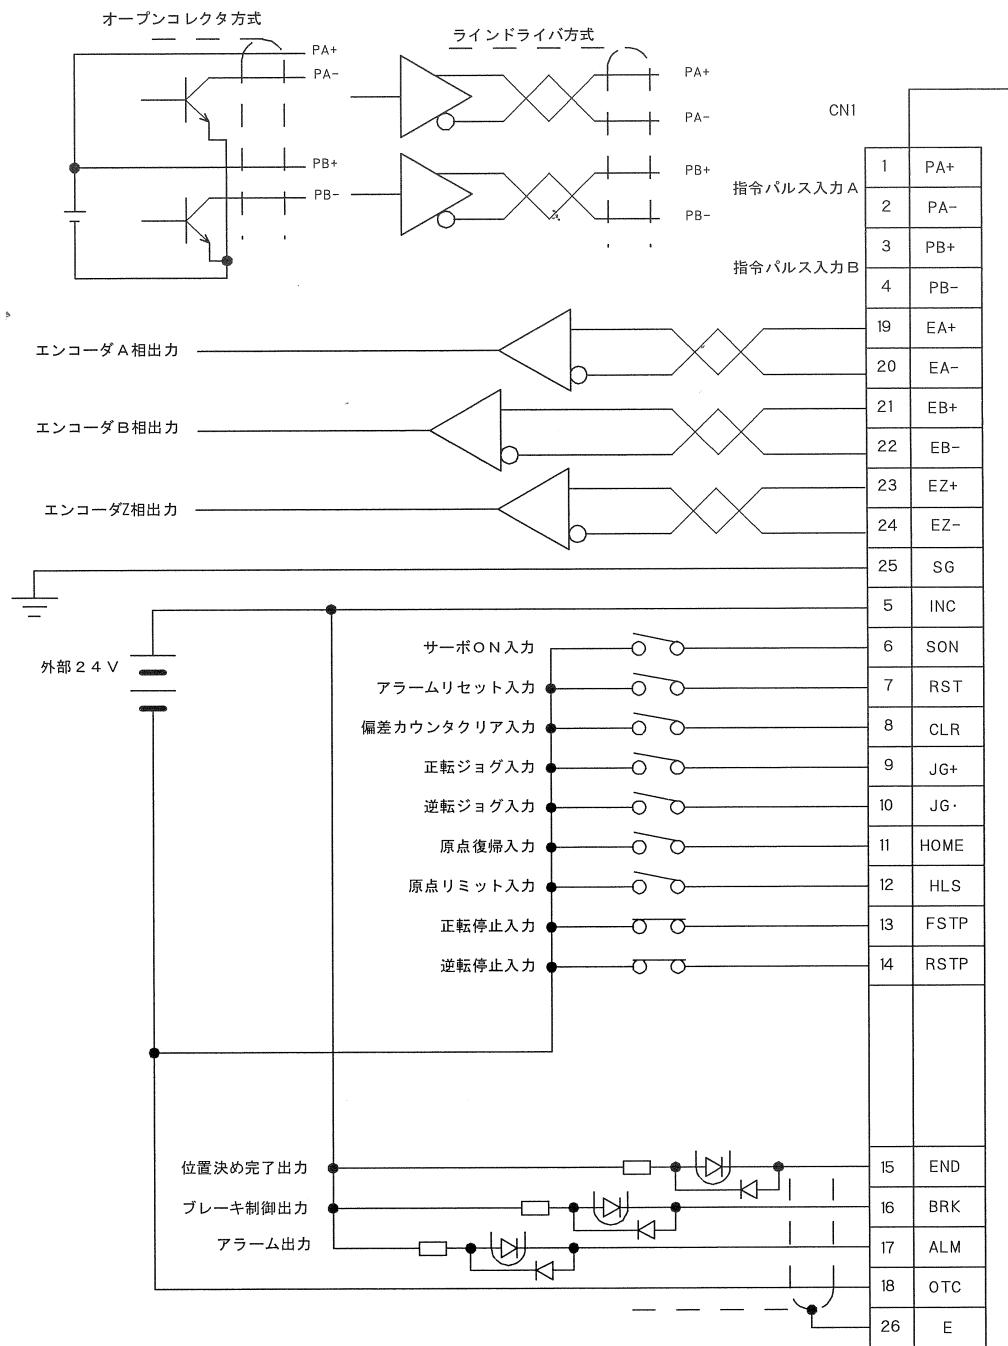

4.2 モータ、電源

4.2.1 同期信号U, V, W相付インクリメンタルエンコーダ付モータ

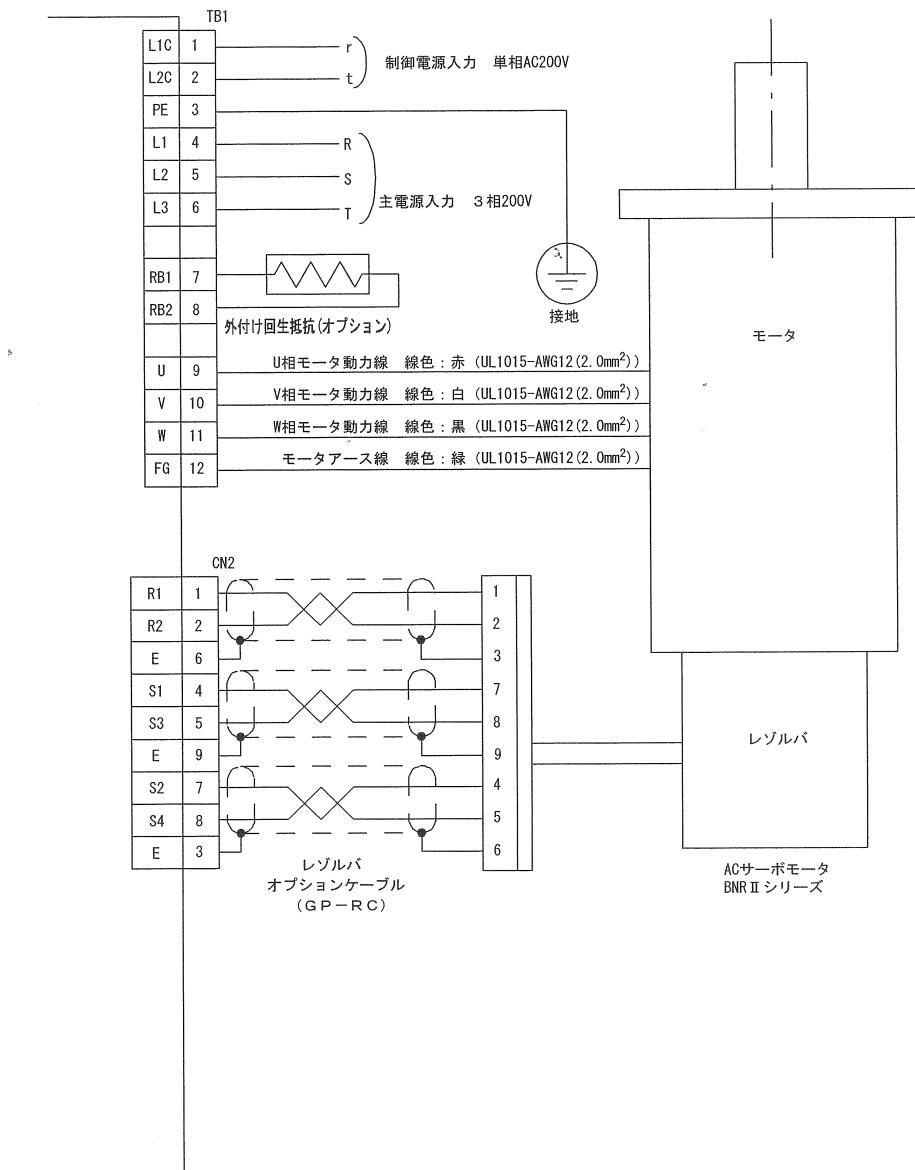

5 入出力一覧表

5.1 CN1 制御 I/O

高密度 D-SUB 26 ピンタイプ

項目	内容	備考
メーカー名	CONSER ENTERPRISE CO.LTD	販売元 IPI
型式	D340-026F	GPP 本体側
型式	D120-026M	勘合ケーブル側
型式	D910-015C(固定ネジ:インチネジ 40U)	ケーブル側カバー
コネクターピン番号	機能	信号名
1	指令パルス A+入力	PA+
2	指令パルス A-入力	PA-
3	指令パルス B+入力	PB+
4	指令パルス B-入力	PB-
5	入力コモン	INC
6	サーボON入力	SON
7	アラームリセット入力	RST
8	偏差カウンタクリア	CLR
9	正転ジョグ入力	JG+
10	逆転ジョグ入力	JG-
11	原点復帰入力	HOME
12	原点リミット入力	HLS
13	正転停止入力	FSTP
14	逆転停止入力	RSTP
15	位置決め完了出力	END
16	ブレーキ制御出力	BRK
17	アラーム出力	ALM
18	出力コモン	OTC
19	エンコーダA相+出力	EA+
20	エンコーダA相-出力	EA-
21	エンコーダB相+出力	EB+
22	エンコーダB相-出力	EB-
23	エンコーダZ相+出力	EZ+
24	エンコーダZ相-出力	EZ-
25	信号コモン	SG
26	フレームグランド	E

注: CN1-26 (E) は、CN2-3 (E), CN2-6 (E), CN2-9 (E)と TB1-3 (PE) と TB1-12 (FG)に接続されています。

5.2 CN2 センサーコネクタ(エンコーダコネクタ)

D-SUB 9ピンタイプ(本体側:オスコネクタ／ケーブル側:メスコネクタ)

項目	内容	備考
メーカー名	CONSER ENTERPRISE CO.LTD	販売元 IPI
型式	D310-009M	GPAR 本体側
型式	D110-009F	勘合ケーブル側
型式	D910-009C (固定ネジ:インチネジ 40U)	勘合ケーブル側カバー
コネクターピン番号	機能	信号名
1	レゾルバ R1	R1
2	レゾルバ R2	R2
3	フレームグランド(シールド線)	E
4	レゾルバ S1	S1
5	レゾルバ S3	S3
6	フレームグランド(シールド線)	E
7	レゾルバ S2	S2
8	レゾルバ S4	S4
9	フレームグランド(シールド線)	E

注: CN2-3 (E), CN2-6 (E), CN2-9 (E), は、CN1-26 (E) と TB1-8 (E)に接続されています。

5.3 CN3 通信コネクタ (RS232C)

D-SUB 9ピンタイプ(本体側:メスコネクタ／ケーブル側:オスコネクタ)

項目	内容	備考
メーカー名	CONSER ENTERPRISE CO.LTD	販売元 IPI
型式	D310-009F	GPP 本体側
型式	D110-009M	勘合ケーブル側
型式	D910-009C (固定ネジ:インチネジ 40U)	ケーブル側カバー
コネクターピン番号	機能	信号名
1	信号コモン	SG
2	(Reserved)	
3	送信(RS-232C)	TD
4	受信(RS-232C)	RD
5	(Reserved)	
6	(Reserved)	
7	(Reserved)	
8	(Reserved)	
9	(Reserved)	

5.4 TB1 ターミナル端子

項目	内容	備考
メーカー名	PHOENIX CONTACT	
型式	FRONT4-H-6.35	GPP 本体側
端子割付番号	機能	信号名
1	制御電源入力	L1C
2	制御電源入力	L2C
3	保護接地	PE
4	主電源入力	L1
5	主電源入力	L2
6	主電源入力	L3
7	外付け回生抵抗器(オプション)	RB1
8	外付け回生抵抗器(オプション)	RB2
9	モータ U 相出力	U
10	モータ V 相出力	V
11	モータ W 相出力	W
12	モータ FG 接続	FG

注: TB1-3 (PE) と TB1-12 (FG) は、CN1-26 (E) と CN2-3 (E), CN2-6 (E), CN2-9 (E)で接続されています。

6 ご使用上の注意点

6.1 接続上の注意点

1) 感電防止の為、本機の保護接地端子(PE)は必ずアースに接続して下さい。

2) レゾルバ接続ケーブル

ドライバのコネクタ CN2 とモータ側センサ（レゾルバ）間のケーブルは
必ず、専用ケーブルを使用して下さい。

それ以外のケーブルでは誤動作の原因となります。

オプションケーブルを取り扱っておりますので弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

6.2 サーボONタイミングの制約

主電源投入後 3秒間は、サーボ ON しないで下さい。

「ソフトチャージ未完了」アラームになる場合があります。

6.3 ドライバの設置について

本ドライバは、空冷ファンを内蔵しています。

正面パネルに向かって、上面と底面より 50mm以上空間をあけて下さい。

6.4 その他

制御入出力コネクタ CN1 の詳細、パラメータ、表示内容（LED）、点検端子、通信機能、保護機能等につきましては、「GPPR-4～40L の取扱説明書」を参照下さい。